



М.С. Килина, В.И. Грищенко,
Д.Д. Дымочкин, М.С. Полешкин

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕСКД В МАШИНОСТРОЕНИИ



Ростов-на-Дону
2018

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

М.С. Килина, В.И. Грищенко,
Д.Д. Дымочкин, М.С. Полешкин

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕСКД В МАШИНОСТРОЕНИИ

Учебное пособие

Ростов-на-Дону
ДГТУ
2018

УДК 083.74

К39

Рецензент

кандидат технических наук, доцент *А.А. Тумаков*

(ДГТУ, г. Ростов-на-Дону)

Килина, Мария Степановна.

К39 Основные требования ЕСКД в машиностроении : учеб. пособие / М.С. Килина, В.И. Грищенко, Д.Д. Дымочкин, М.С. Полешкин ; Донской гос. техн. ун-т. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2018. – 124 с.

ISBN 978-5-7890-1625-1

Приведены основные правила оформления и требования технической документации в машиностроении. Даются выдержки из ГОСТов и нормативных документов применительно к машиностроительному комплексу. Рассматриваются правила оформления различных схем, в том числе гидравлических и пневматических. Наглядно показана классификация основных видов соединений и их обозначения в документации. Раскрыты основные требования к выполнению чертежей общего вида, сборочных и детализовки.

Предназначено обучающимся очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки бакалавров 13.03.03 «Энергетическое машиностроение», 27.03.05 «Инноватика», а также для обучающихся инженерных специальностей всех форм обучения.

УДК 083.74

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета

© Грищенко В.И., Дымочкин Д.Д.,
Килина М.С., Полешкин М.С., 2018

© Донской государственный
технический университет, 2018

ISBN 978-5-7890-1625-1

1. ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЕСКД)

ЕСКД – это комплекс стандартов, регламентирующий единые правила разработки конструкторской документации, устанавливающий единую терминологию при проектировании. В целом ЕСКД относится к категории мероприятий по разработке наиболее совершенных форм научной организации труда.

Первые стандарты на чертежи в России появились в 1925 году. Их разработала специальная комиссия во главе с профессором А.С. Савериным. Созданные стандарты определяли такие важнейшие правила, как размеры форматов, правила расположения видов на чертежах обозначение допусков и др. Всего было разработано 14 стандартов.

В конце 40-х годов был разработан сборник «Чертежи в машиностроении», который содержал уже 22 стандарта и регламентировал самые различные стороны единства оформления конструкторской документации на изделия машиностроения.

С развитием техники и промышленности круг обязанностей конструкторских служб становится более разнообразным. Современные методы проектирования требуют проведения больших объемов исследований, поисковых работ для того, чтобы определить технические и экономические данные будущего изделия. Используя полученную информацию, конструкторы разрабатывают многочисленные документы (графические и текстовые). Эти документы позволяют организовать изготовление изделия и провести его испытания, убедиться в правильности замыслов конструктора, надежности работы машины. Кроме того, в комплект проектной документации должны входить инструкции, описания, схемы и т.д., которые позволяют потребителю разобраться в работе машины, правильно ее эксплуатировать, технически грамотно обслуживать, чтобы обеспечить надежную и долговечную работу.

Более того, опыт проектирования показал, что должны быть разработаны правила обращения конструкторских документов – их учета, хранения, дублирования, внесения в них изменений. Необходимо было установить единую терминологию и систему правил обозначения чертежей. Такие правила были разработаны и включены в комплекс стандартов, известных под названием «Система чертежного хозяйства». Вследствие этого упростилась передача документации с одного предприятия на другое, были созданы основы для служб размножения, учета и хранения конструкторской документации. Однако и этот комплекс стандартов не смог охватить все правила оформления конструкторской документации, что не позволяло обеспечить единство разработки, оформления и обращения документации. Поэтому с развитием науки, техники, технологии в различных отраслях промышленности начали создавать ведомственные системы чертежного хозяйства.

Различие в правилах разработки, оформления и обращения конструкторской документации крайне осложняло совершенствование организации производства новой техники, специализацию и кооперирование производства. Необходимо было совершенствовать систему конструкторской документации таким образом, чтобы она имела возможность своего дальнейшего развития, позволяла бы использовать механизированную или автоматизированную систему обработки документации и т.д. В 1965 – 1967 гг. была проведена значительная работа по созданию такой системы конструкторской документации, получившей название «Единая система конструкторской документации». Комплексу стандартов ЕСКД был присвоен номер второго государственного стандарта – ГОСТ 2. Он устанавливает взаимосвязанные правила и положения разработки, оформления и обращения конструкторской документации и имеет возможность своего дальнейшего развития, пополнения.

1.1. Основные форматы и штампы

ГОСТ 2.301 «Форматы» устанавливает форматы листов чертежей и других документов, выполненных в электронной и (или) бумажной форме, предусмотренных стандартами на конструкторскую документацию всех отраслей промышленности и строительства.

Форматы листов должны соответствовать размерам, приведенным в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Основные форматы

Обозначение формата	Размеры сторон формата, мм
A0	841 × 1189
A1	594 × 841
A2	420 × 594
A3	297 × 420
A4	210 × 297

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам. Обозначение производного формата составляется из обозначения основного формата и его кратности согласно, например, A0 × 2 или A4 × 8.

1.2. Масштабы

Масштаб – это отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре.

ГОСТ 2.302 устанавливает масштабы изображений и их обозначение на чертежах всех отраслей промышленности и строительства. Масштабом натуральной величины называют масштаб 1:1.

Масштабы изображений на чертежах должны выбираться в соответствии с табл. 1.2.

Таблица 1.2

Масштабы изображений


Масштабы уменьшения	1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000
Натуральная величина	1:1
Масштабы увеличения	2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1

1.3. Типы линий



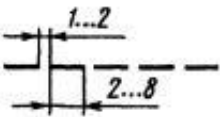
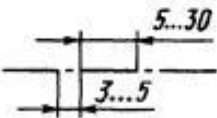
ГОСТ 2.303 устанавливает начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности и строительства, выполняемых в бумажной и (или) электронной форме (табл. 1.3).

Таблица 1.3

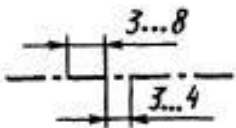
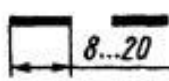
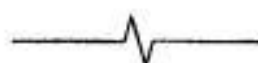

Типы линий

Наименование	Начертание	Толщина линии по отношению к толщине основной линии	Основное назначение
1	2	3	4
Сплошная толстая основная		S	Линии видимого контура Линии перехода видимые Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза)

Продолжение табл. 1.3

1	2	3	4
Сплошная тонкая		От S/3 до S/2	<p>Линии контура наложенного сечения.</p> <p>Линии размерные и выносные.</p> <p>Линии штриховки.</p> <p>Линии-выноски.</p> <p>Полки линий-выносок и подчеркивание надписей.</p> <p>Линии для изображения пограничных деталей («обстановка»).</p> <p>Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях.</p> <p>Линии перехода воображаемые.</p> <p>Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях</p>
Сплошная волнистая			<p>Линии обрыва.</p> <p>Линии разграничения вида и разреза</p>
Штриховая			<p>Линии невидимого контура.</p> <p>Линии перехода невидимые</p>
Штрихпунктирная тонкая		От S/3 до S/2	<p>Линии осевые и центровые.</p> <p>Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений</p>

Окончание табл. 1.3

Штрихпунктирная утолщенная		От S/3 до 2/3S	Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция»)
Разомкнутая		От S до 1,5S	Линии сечений
Сплошная тонкая с изломами		От S/3 до S/2	Длинные линии обрыва
Штрихпунктирная с двумя точками тонкая		От S/3 до S/2	Линии сгиба на развертках. Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях. Линии для изображения развертки, совмещенной с видом

Специальные назначения линий (изображение резьбы, шлицев, границы зон с различной шероховатостью и т.д.) определены в соответствующих стандартах Единой системы конструкторской документации.

1.4. Основные надписи

ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи» устанавливает формы, размеры, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах.

Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, дополнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1, а в текстовых документах – формам 2, 2а и 2б (ГОСТ 2.104-2006).

Основные надписи, дополнительные графы к ним и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303-68.

Основные надписи располагают в правом нижнем углу конструкторских документов.

На листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 основные надписи располагаются вдоль короткой стороны листа (рис. 1.1).

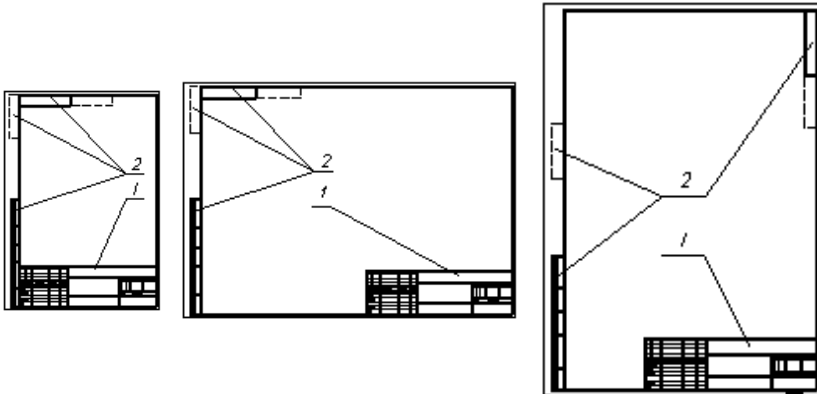
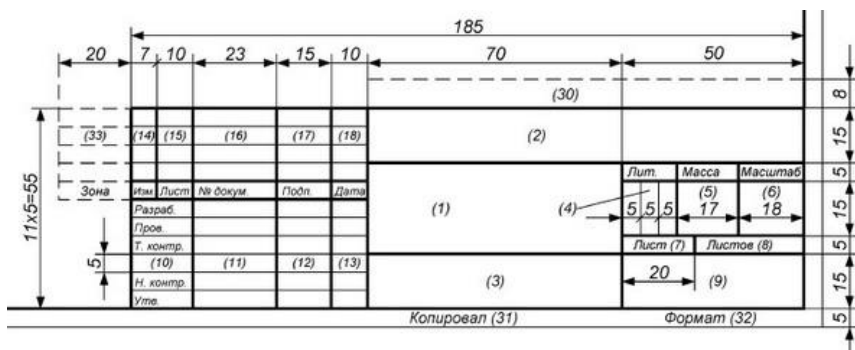
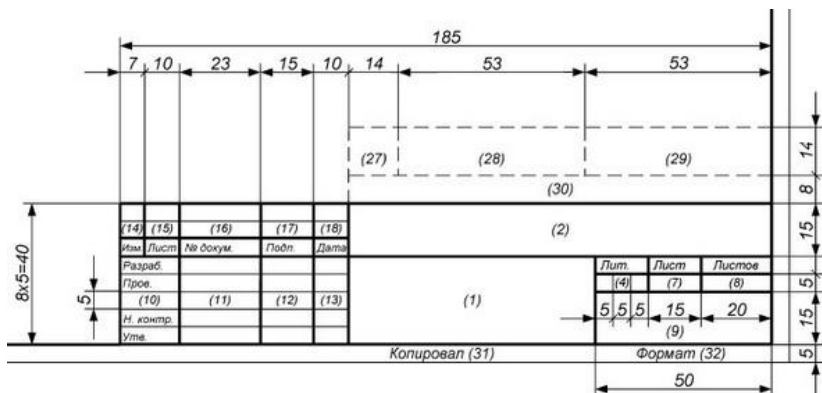


Рис. 1.1. Основные надписи на чертежах:
1 – основная надпись; 2 – дополнительные графы

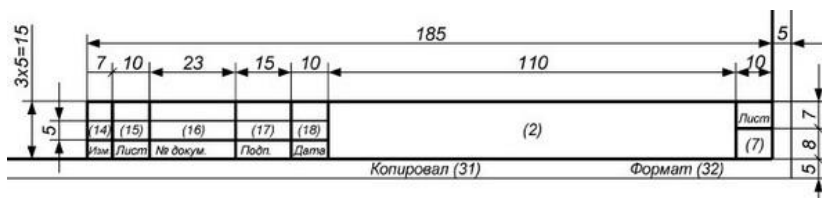
Для оформления чертежей и схем применяется основная надпись формы 1 (рис. 1.2,а). Допускается для последующих листов чертежей и схем применять форму 2 (рис. 1.2, б).



а)



б)



в)

Рис. 1.2. Основная надпись:
а – форма 1; б – форма 2; в – форма 2а

При оформлении текстовых конструкторских документов для первого листа используется основная надпись формы 2 (см. рис. 1.2, б), а для последующих листов – формы 2а (см. рис. 1.2, в).

В графах основной надписи и дополнительных графах (номера граф на рисунках показаны в круглых скобках) указывают значения соответствующих реквизитов или атрибутов согласно ГОСТ 2.104-2006:

– **в графе 1** – наименование изделия или наименование документа, если этому документу присвоен код. Для изделий народнохозяйственного назначения допускается не указывать наименование документа, если его код определен ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.701. Наименование изделия должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким. Наименование изделия записывают в именительном падеже единственного числа. В наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом месте помещают имя существительное, например, «Колесо зубчатое»;

– **в графе 2** – обозначение документа по ГОСТ 2.201 и код, если его код определен ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.701, допускается применять ранее принятую систему обозначений документов;

– **в графе 3** – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

– **в графе 4** – литеру, присвоенную данному документу (на документе в бумажной форме графу заполняют последовательно, начиная с крайней левой клетки).

– **в графе 5** – массу изделия по ГОСТ 2.109;

– **в графе 6** – масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109);

– **в графе 7** – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);

– **в графе 8** – общее количество листов документа (указывают только на первом листе);

– **в графе 9** – наименование или код организации, выпускающей документ (графу не заполняют, если код содержится в обозначении документа);

– **в графе 10** – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 1 и 2. Свободную строку заполняют по усмотрению разработчика, например: «Начальник отдела», «Начальник лаборатории», «Рассчитал»;

– **в графе 11** – фамилии лиц, подписавших документ;

– **в графе 12** – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль, являются обязательными.

При отсутствии титульного листа допускается подпись лица, утвердившего документ, размещать на свободном поле первого или заглавного листа документа в порядке, установленном для титульных листов по ГОСТ 2.105;

– **в графе 13** – дату подписания документа;

– **в графах 14–18** – сведения об изменениях, которые заполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503.

При использовании для последующих листов чертежей и схем основной надписи формы 1, граф 1, 3–6 и 9 не заполняются.

1.5. Обозначения графических материалов и правила их обозначения на чертежах

ГОСТ 2.306-68 устанавливает графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах, а также правила нанесения их на чертежи всех отраслей промышленности и строительства (табл. 1.4).

Таблица 1.4

Основные материалы

Материал	Обозначение
Металлы	
Керамика и силикатные материалы для кладки	
Стекло и другие светопрозрачные материалы	
Кирпич	
Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные)	
Бетон	
Жидкость	

Правила нанесения штриховки на чертежах

Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45° к линии контура изображения или к его оси или к линиям рамки чертежа (рис. 1.3, 1.4).

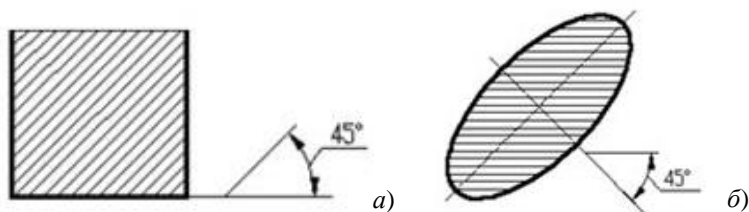


Рис. 1.3. Направление штриховки под углом 45° к линии контура изображения (а) или к его оси (б)

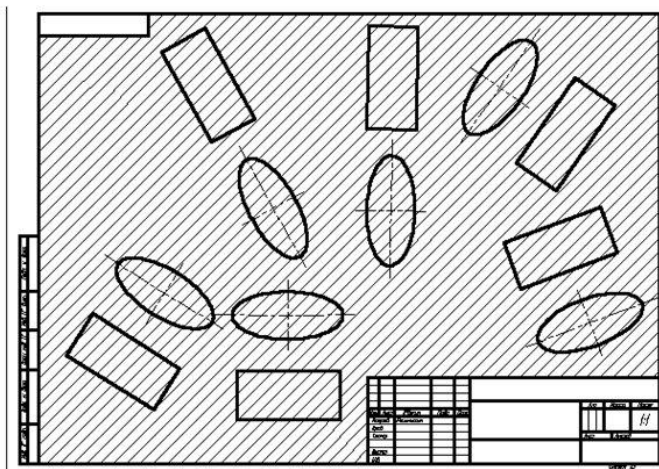


Рис. 1.4. Направление штриховки под углом 45°
к линиям рамки чертежа

Линии штриховки должны наноситься с наклоном влево или вправо, но, как правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали, независимо от количества листов, на которых эти сечения расположены.

Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть, как правило, одинаковым для всех выполняемых в одно и том же масштабе сечений данной детали и выбирается в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.

Частота штриховки должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.

Если линии штриховки, приведенные к линии рамки чертежа под углом 45° , совпадают с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45° следует брать углы 30 или 60° (рис. 1.5).

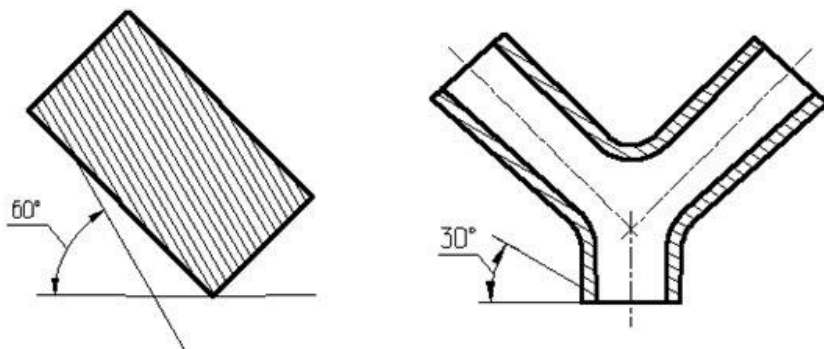


Рис. 1.5. Направление штриховки под углом 60 или 30°

Узкие и длинные площади сечения (например, штампованные, вальцованные и другие подобные детали), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, рекомендуется штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах (рис. 1.6).



Рис. 1.6. Штриховка узких и длинных площадей

Линии штриховки стекла следует наносить с наклоном 15 – 20° к линиям большей стороны контура сечения (рис. 1.7).



Рис. 1.7. Штриховка стекла

Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, допускается показывать зачерненными с оставле-

нием просветов между смежными сечениями не менее 0,8 мм (рис. 1.8).

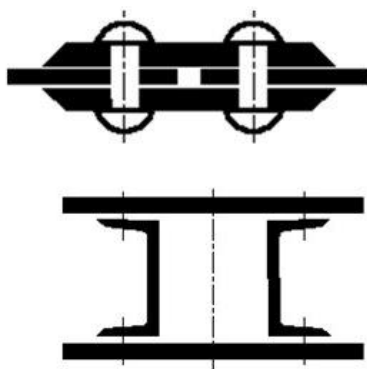


Рис. 1.8. Штриховка зачернением

Для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий штриховки для одного сечения вправо, для другого – влево (встречная штриховка).

При штриховке в клетку для смежных сечений двух деталей расстояние между линиями штриховки в каждом сечении должно быть разным.

В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и направления следует изменять расстояние между линиями штриховки или сдвигать эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона (рис. 1.9).

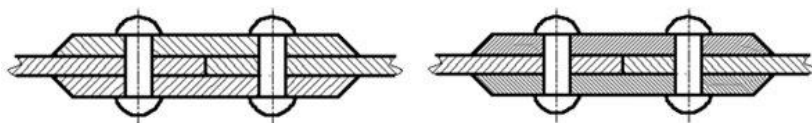


Рис. 1.9. Пример штриховки сборочной единицы

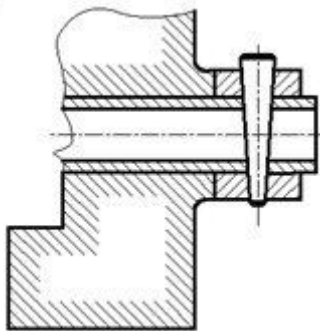


Рис. 1.10. Пример штриховки больших площадей

При больших площадях сечений, а также при указании профиля грунта допускается наносить обозначение лишь у контура сечения узкой полоской равномерной ширины (рис. 1.10).

1.6. Нанесение размеров

ГОСТ 2.307-2011 устанавливает правила нанесения размеров и предельных отклонений в графических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства.

Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах и в спецификациях указывают в миллиметрах, без обозначения единицы измерения. Если на чертеже размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т.д.), то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях.

Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических требованиях и пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно указывают единицы измерения.

Угловые размеры и предельные отклонения угловых размеров указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например: 4° ; $4^\circ 30'$; $12^\circ 50' 30''$; $0^\circ 30' 40''$; $0^\circ 18'$; $0^\circ 5' 25''$; $0^\circ 0' 30''$; $30^\circ \pm 1^\circ$; $30^\circ \pm 10'$.

Правила нанесения размеров

Для нанесения размеров используют выносные и размерные линии и размерные числа.

Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Размерные и выносные линии следует выполнять сплошными тонкими линиями. Размерные линии ограничены стрелками. Величина стрелок выбирается в зависимости от толщины S линии видимого контура предмета и должна быть приблизительно одинакова для всех размерных линий чертежа (рис. 1.11).

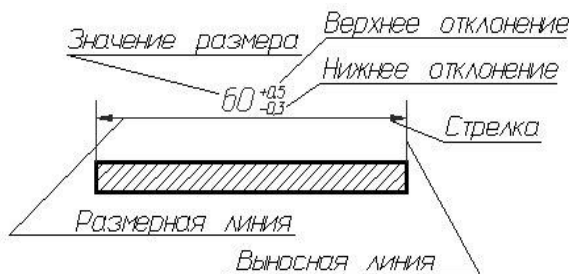


Рис. 1.11. Структура размера

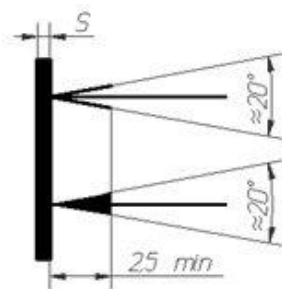


Рис. 1.12. Изображение стрелок размерных линий

При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно размерам. Размер стрелок должен соответствовать изображению на рис. 1.12.

При нанесении размеров деталей, подобных изображению на рис. 1.13, размерные линии следует

проводить в радиусном направлении, а выносные – по дугам окружностей.

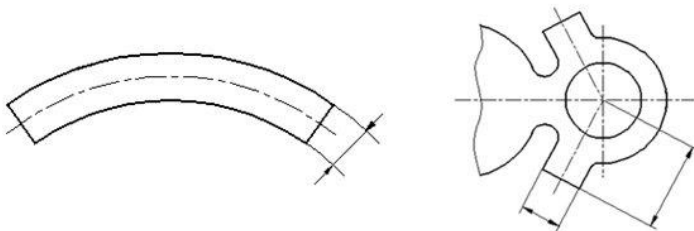


Рис. 1.13. Примеры простановки размеров

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносные линии – радиально (рис. 1.14).

При нанесении размеров нужно помнить, что на всех чертежах независимо от масштаба указываются действительные размеры изделия.

Размерные числа в пределах одного чертежа выполняют шрифтом одного размера. Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к её середине.

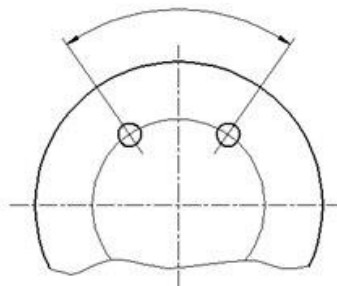


Рис. 1.14. Угловой размер

При нанесении нескольких параллельных или концентрических размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке.

При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины размерных линий.

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают, как показано на рис. 1.15. Если необходимо нанести размер в заштрихованной

зоне, соответствующее размерное число наносят на полке линии-выноски.

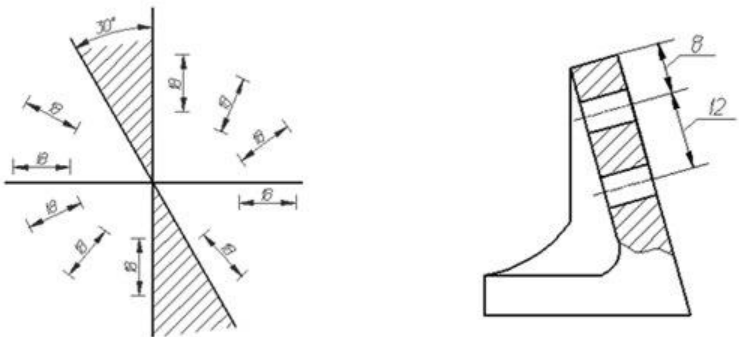


Рис. 1.15. Простановка линейных размеров

Угловые размеры наносят так, как показано на рис. 16. В зоне, расположенной выше горизонтальной осевой линии, размерные числа помещают над размерными линиями со стороны их выпуклости; в зоне, расположенной ниже горизонтальной осевой линии – со стороны вогнутости размерных линий. В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется. В этом случае размерные числа указывают на горизонтально нанесенных полках.

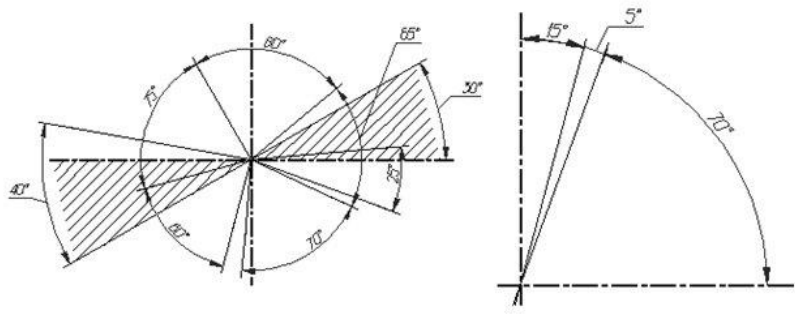


Рис. 1.16. Простановка угловых размеров

Стрелки, ограничивающие размерные линии должны упираться острием в соответствующие линии контура, или выносные, или осевые линии. Выносные линии должны выходить за концы размерных стрелок на 1...5 мм. Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно быть 7 мм, а между размерной и линией контура – 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа (рис. 1.17).

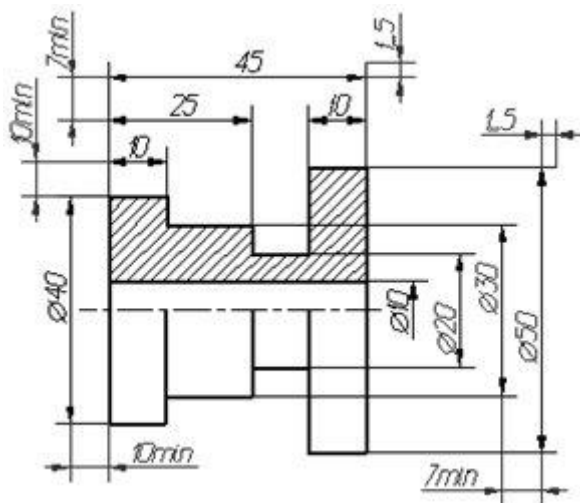


Рис. 1.17. Требования к простановке размеров

В случаях, показанных на рис.1.18, размерную и выносные линии проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм.

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.

Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных.

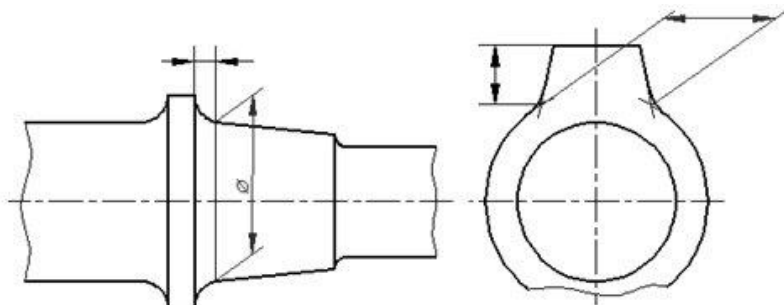


Рис. 1.18. Пример простановки размеров

Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям.

Выносные линии проводят от линии видимого контура, за исключением случаев, когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в вычерчивании дополнительного изображения.

Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета (рис. 1.19).

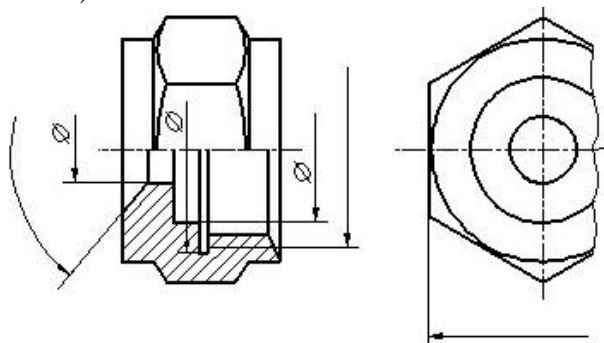


Рис. 1.19. Пример использования размерной линии с разрывом

Размерные линии допускается проводить с обрывом в следующих случаях:

а) при указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично, при этом обрыв размерной линии делают дальше центра окружности (рис. 1.20);

б) при нанесении размеров от базы, не изображенной на данном чертеже (рис. 1.21).

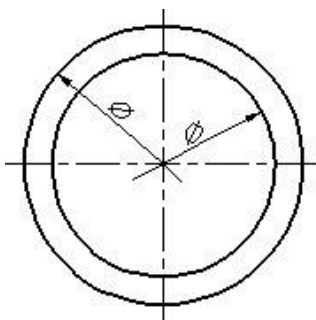


Рис. 1.20. Простановка диаметров

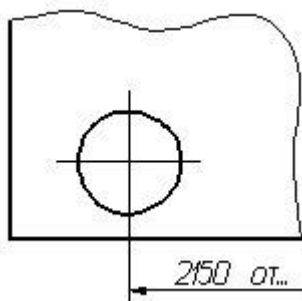


Рис. 1.21. Обрыв размерной линии при нанесении размера от базы

При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают (рис. 1.22).

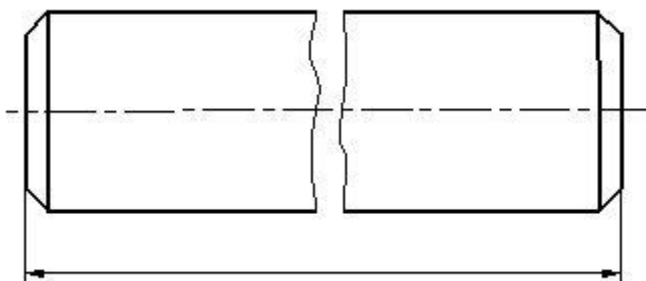


Рис. 1.22. Пример обозначение размера при изображении детали с разрывом

Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, то размерную линию продолжают выносить за выносные линии (или соответственно за контурные, осевые, центровые и т. д.) и стрелки наносят, как показано на рис. 1.23.

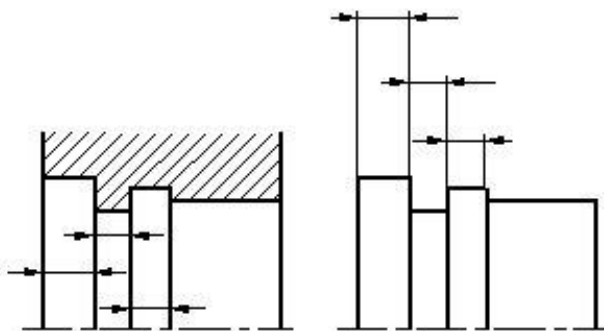


Рис. 1.23. Примеры расположения размерных линий

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменить засечками, наносимыми под углом 45° к размерным линиям или четко наносимыми точками.

При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или выносной линии последние допускается прерывать.

Способ нанесения размерного числа при различных положениях размерных линий (стрелок) на чертеже определяется наибольшим удобством чтения (рис. 1.24).

Размерные числа и предельные отклонения не допускается разделять или пересекать какими-то ни было линиями чертежа.

Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий.

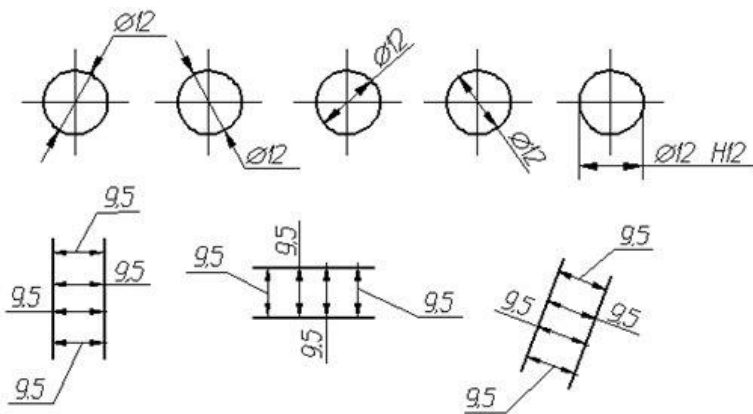


Рис. 1.24. Примеры нанесения размеров при различных положениях размерных линий

В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают (рис. 1.25).

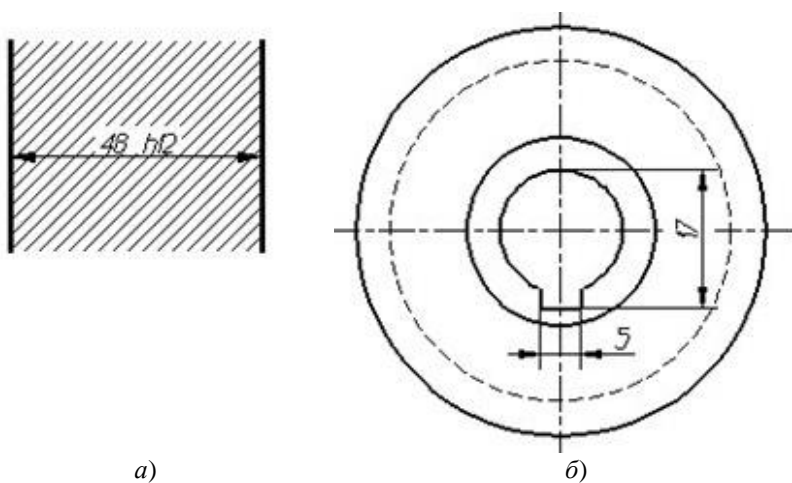


Рис. 1.25. Примеры нанесения размеров с разрывом осевых линий (а) и линии штриховки (б)

Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (пазу, выступу, отверстию и т. д.), рекомендуются группировать в одном месте, располагая их на том изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно (рис. 1.26).

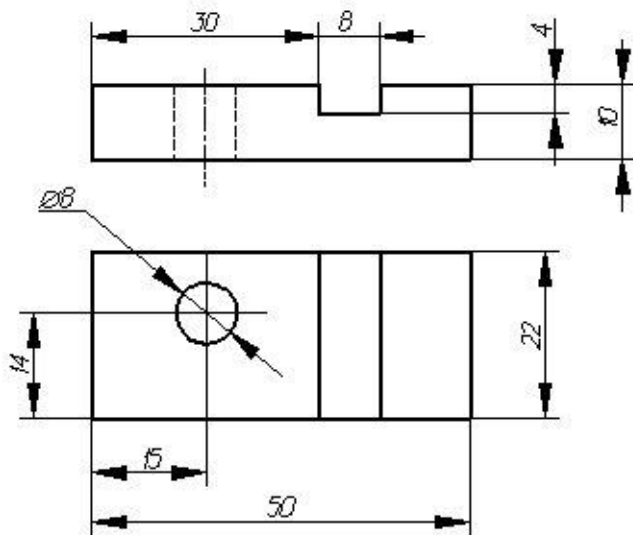


Рис. 1.26. Примеры нанесения размеров

При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву *R*. Если при нанесении размера радиуса дуги окружности необходимо указать размер, определяющий положение ее центра, то последний изображают в виде пересечения центровых или выносных линий.

При большой величине радиуса центр допускается приближать к дуге, в этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом под углом 90° .

Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра и смещать ее относительно центра (рис. 1.27).

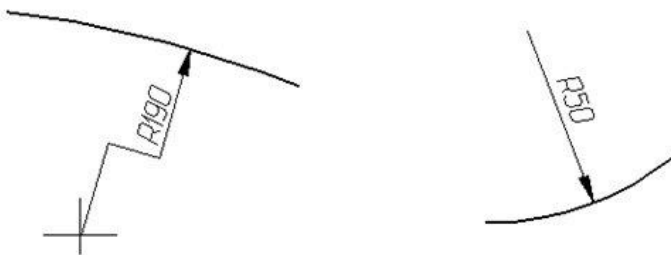


Рис. 1.27. Примеры нанесения размера радиуса

Если радиусы скруглений, сгибов и т. д. на всем чертеже одинаковы или какой-либо радиус является преобладающим, то вместо нанесения размеров этих радиусов непосредственно на изображении рекомендуется в технических требованиях делать запись типа: «Радиусы скругления 4 мм»; «Внутренние радиусы сгибов 10 мм»; «Неуказанные радиусы 8 мм» и т.д.

При указании размера диаметра (во всех случаях) перед размерным числом наносят знак «Ø».

Для обозначения цилиндрической поверхности следует руководствоваться следующим правилом: поверхность свыше 180° задается диаметром, менее 180° – радиусом, в случае, когда угол цилиндрической поверхности равен 180° , для её обозначения можно использовать как радиус, так и диаметр.

Перед размерным числом диаметра (радиуса) сферы так же наносят знак Ø (R) без надписи «Сфера» (рис. 1.28).

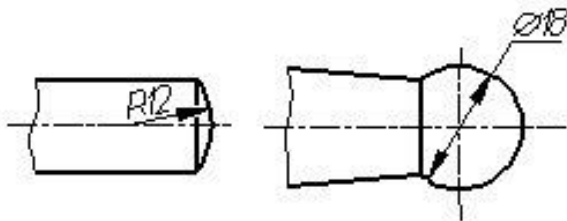


Рис. 1.28. Примеры нанесения размера сферической поверхности

Если на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, то перед размерным числом диаметра (радиуса) допускается наносить слово «Сфера» или знак «Ø», например, «Сфера Ø 18», «R12». Диаметр знака сферы равен размеру размерных чисел на чертеже. Размеры квадрата наносят, как показано на рис. Высота знака «Ø» должна быть равна высоте размерных чисел на чертеже (рис. 1.29).

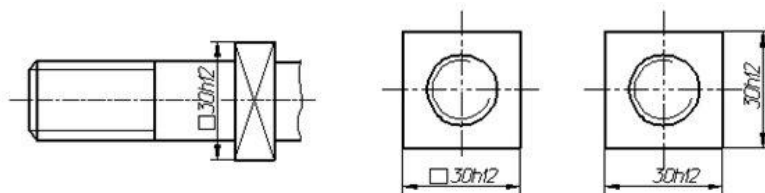


Рис. 1.29. Примеры нанесения размера с использованием знака «квадрат»

Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак «Δ», острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса (рис. 1.30).

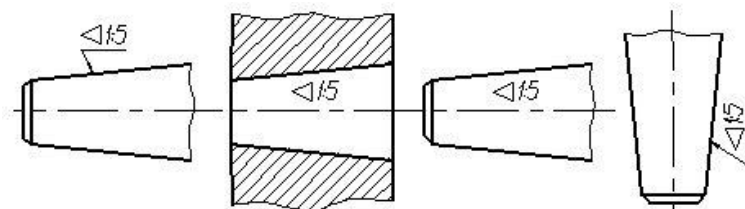


Рис. 1.30. Примеры обозначения конусности

Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над осевой линией или на полке линии-выноски:

$$\frac{1}{x} = \frac{D - d}{H},$$

где D – максимальный диаметр конуса; d – минимальный диаметр конуса; H – высота.

Уклон поверхности следует указывать непосредственно у изображения поверхности уклона или на полке линии-выноски в виде соотношения, в процентах или в промиллях. Перед размерным числом, определяющим уклон, наносят знак «>», острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона (рис. 1.31).

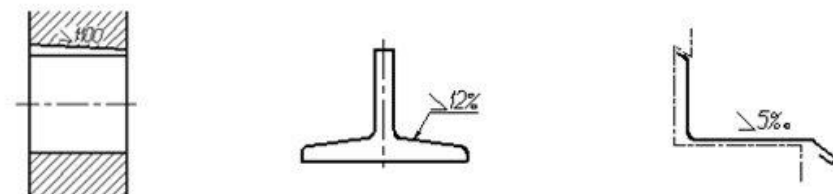


Рис. 1.31. Примеры обозначения уклона

При нанесении размеров конических фасок размерную линию проводят параллельно оси конуса. Размеры фасок под углом 45° наносят, как показано на рис. 1.32.

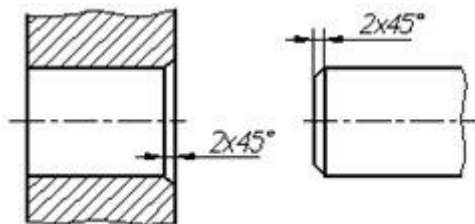


Рис. 1.32. Примеры обозначения фасок под углом 45°

Размеры плоских и конических фасок под другими углами указывают – линейным и угловым размерами или двумя линейными размерами (рис. 1.33).

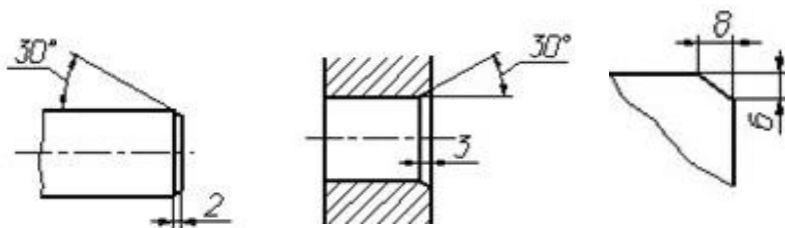


Рис. 1.33. Примеры обозначения фасок под углом, отличным от 45°

Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием количества этих элементов (рис. 1.34).

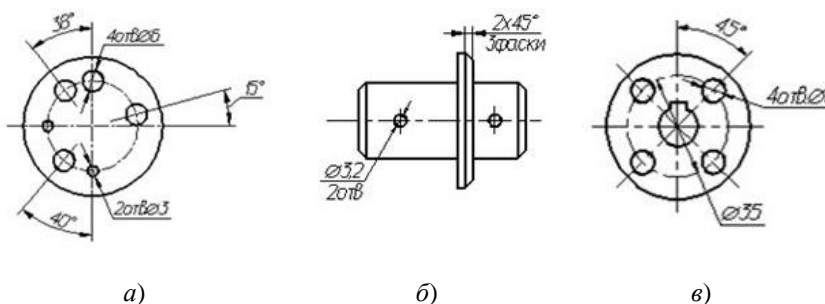


Рис. 1.34. Примеры нанесения размеров одинаковых отверстий

При нанесении размеров элементов, равномерно расположенных по окружности изделия (например, отверстий), указывают диаметр окружности центров отверстий и вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение элементов, только их количество (см. рис. 1.34, в).

Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий) наносят один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры (рис. 1.35).

При расположении элементов предмета (отверстий, пазов, зубьев и т. д.) на одной оси или на одной окружности размеры, определяющие их взаимное расположение, наносят следующим способами:

- от общей базы (поверхности, оси) (рис. 1.37);

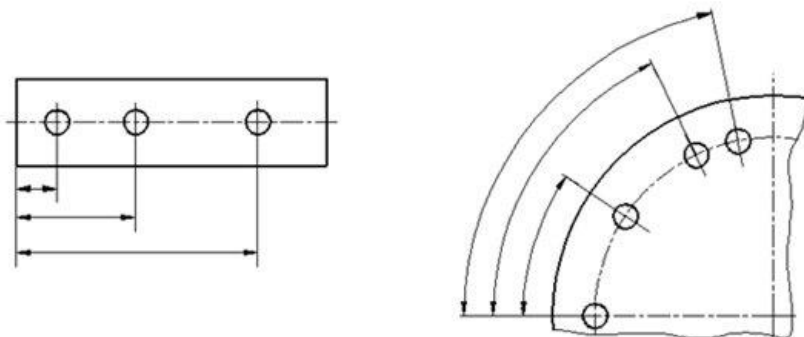


Рис. 1.37. Примеры нанесения размеров от базы

- заданием размеров нескольких групп элементов от нескольких общих баз (рис. 1.38);

- заданием размеров между смежными элементами (цепочкой) (рис. 1.39).

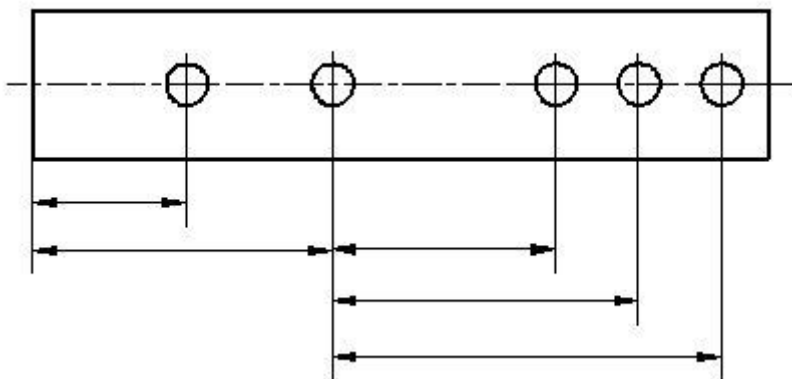


Рис. 1.38. Примеры нанесения размеров от нескольких баз

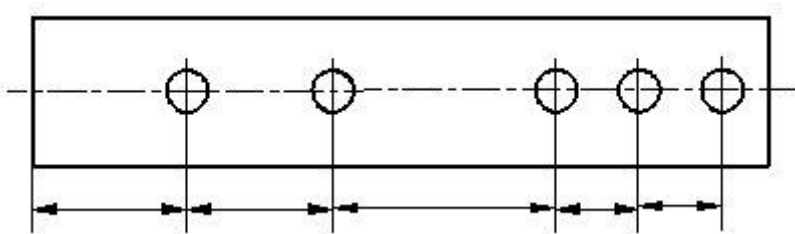


Рис. 1.39. Примеры нанесения размеров цепочкой

Размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный.

Справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях записывают: *Размеры для справок. Если все размеры на чертеже справочные, их знаком «*» не отмечают, а в технических требованиях записывают: «Размеры для справок».

1.7. Нанесение предельных отклонений размеров

В каждом изделии детали разного назначения изготавливают с различной точностью. Для нормирования требуемых уровней точности изготовления деталей и изделий в ЕСДП установлены квалитеты.

Квалитет (степень точности) – совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности (одному квалитету) для всех номинальных размеров. Квалитет – ступень градации значений допусков системы.

В ЕСДП установлены 15 квалитетов для размеров менее 1 мм, и 20 квалитетов для размеров от 1 мм и выше.

Обозначаются квалитеты порядковыми номерами: 01; 0; 1; 2; 3; ...15; 16; 17; 18.

Допуски в каждом квалитете возрастают с увеличением номинальных размеров, однако, степень точности этих размеров остаётся одной (равной порядковому номеру квалитета). Для одного номинального размера, с изменением квалитета, допуск изменяется в сторону увеличения (по закону геометрической прогрессии со знаменателем 1,6, начиная с 5-го квалитета) при переходе с одного квалитета на другой с большим порядковым номером. При изменении степени точности на пять квалитетов, допуск соответственно изменяется в 10 раз.

При проектировании изделий (исходя из теоретических и экспериментальных исследований и опыта проектирования изделий с различными степенями точности), при назначении уровней точности на размеры этих изделий руководствуются рекомендациями стандартов ЕСДП:

- квалитеты 01; 0 и 1 рекомендуются для ответственных размеров элементов плоскопараллельных концевых мер длины;

- квалитеты 2; 3 и 4 – для гладких калибров-пробок и калибров-скоб; размеры ответственных деталей суперточных станков (станки класса точности «С») и др.;

- квалитеты 5 и 6 – для размеров деталей высокоточных соединений, например, подшипников качения, шеек коленчатых валов, ответственные детали станков повышенной точности (класс точности «А» и «В») и др.;

- квалитеты 7 и 8 – наиболее используемые для размеров деталей точных ответственных соединений деталей в машиностроении, приборостроении и других отраслях;

- квалитеты 9 и 10 – для размеров деталей неответственных соединений, входящих в соединения с другими деталями.

- квалитеты 11 и 12 – для размеров деталей, получаемых штамповкой, специальным литьём и др.;

- квалитеты 13 и 14 – для размеров деталей, получаемых литьём в земляные формы, ковкой и др.;

– квалитеты 15; 16 и 17 – предназначены для неотчетственных размеров деталей, не входящих в соединения с другими деталями, а также для межоперационных размеров.

В стандартах ЕСДП допуски установлены для всех номинальных размеров, начиная с размеров менее 1 мм до размера 10000 мм.

При заданных квалитете и интервале номинальных размеров (номинальном размере) значение допуска одинаково и для вала, и для отверстия.

В целях оптимизации количества допусков все номинальные размеры (предусмотренные стандартными рядами) разбиты на диапазоны (табл. 1.5, 1.6):

1. Охватывает размеры до 1 мм (включая 1 мм).
2. Охватывает размеры от 1 до 500 мм включительно.
3. Охватывает размеры от 500 до 3150 мм включительно.
4. Охватывает размеры от 3150 до 10000 мм включительно.
5. Дополнительный диапазон для размеров от 10000 до 40000 мм включительно.

Таблица 1.5

Варианты записи неуказанных предельных отклонений
в технических требованиях

Номер варианта	Пример записи условными обозначениями
1	<i>H14, h14, $\pm t_2/2$ или $H14, h14, \pm IT14/2$</i>
2	<i>$+t_2, -t_2, \pm t_2/2$</i>
3	<i>$\pm t_2/2$ или $\pm IT14/2$</i>
4	<i>$\varnothing H14, \varnothing h14, \pm t_2/2$ или $\varnothing H14, \varnothing h14, \pm IT14/2$</i>

Таблица 1.6

Рекомендуемые классы чистоты поверхности

Класс чистоты поверхности	Обозначение	Обрабатываемые поверхности
1	2	3
5	R_z20	Нерабочие поверхности зубчатых колес. Внутренние поверхность юбки поршня. Внутренняя нерабочая поверхность втулки
6	$R_a2,5$	Торцовые поверхности, служащие опорой для ступиц зубчатых колес. Боковая поверхность зубьев больших модулей долбленных и строганных колес. Наружная поверхность зубчатого венца. Внутренняя поверхность корпуса под подшипники качения
7	$R_a1,25$	Нерабочие поверхности бронзовых колес. Опорная плоскость крышки блока. Опорная шаброванная плоскость контрольной инструментальной линейки. Шлифованный пруток для шпилек
8	$R_a0,63$	Сопрягаемые поверхности бронзовых колес. Нерабочие шейки коленчатого и распределительного валов. Гнезда под вкладыши коленчатого вала. Цилиндрическая поверхность силовых шпилек. Рабочие поверхности ходовых винтов. Поверхности валов под подшипники качения
9	$R_a0,32$	Наружная поверхность днища поршня. Отверстия поршневых бобышек палец под палец. Поверхность полок шатунов. Рабочие поверхности центров. Поверхности валов под подшипники качения классов В, А и С

Окончание табл. 1.6

10	$R_a 0,16$	Рабочие шейки коленчатого вала быстрого двигателя. Рабочие шейки распределительного вала. Рабочая плоскость клапана. Наружная поверхность юбки поршня. Поверхность лопастей крыльчатки нагнетателя
11	$R_a 0,08$	Ведущий щиток клапана. Наружная поверхность поршневого пальца. Зеркало цилиндрической гильзы. Шарики и ролики подшипников качения. Рабочие шейки прецизионных быстроходных станков
12	$R_a 0,04$	Измерительные поверхности предельных калибров для 4-го и 5-го классов точности. Рабочие поверхности деталей измерительных приборов в подвижных сочленениях средней точности. Шарики и ролики высокоскоростных ответственных передач
13	$R_a 0,1$	Измерительные поверхности приборов и калибров высокой точности (1-го, 2-го и 3-го классов). Рабочие поверхности деталей в подвижных сочленениях средней точности
14	$R_z 0,05$	Измерительные поверхности плиток. Измерительные поверхности измерительных приборов весьма высокой точности. Измерительные поверхности плиток высоких классов. Поверхности исключительно ответственных точнейших приборов

Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после номинальных размеров. Предельные отклонения линейных и угловых размеров относительно низкой точности допускается не указывать непосредственно после номинальных размеров, а оговаривать общей записью в технических требованиях чертежа при условии, что эта запись однозначно определяет значения и знаки предельных отклонений.

Общая запись о предельных отклонениях размеров с неуказанными допусками должна содержать условные обозначения предельных отклонений линейных размеров в соответствии с ГОСТ 25346-89 (для отклонений по квалитетам) или по ГОСТ 25670-83 (для отклонений по классам точности). Симметричные предельные отклонения, назначаемые по квалитетам, следует обозначать $\pm IT/2$ с указанием номера квалитета.

Примеры общих записей в технических требованиях, соответствующие вариантам по ГОСТ 25670-83 для 14 квалитета и (или) класса точности «средний», приведены в таблице 5:

Допускается записи о неуказанных предельных отклонениях размеров дополнять поясняющими словами, например, «Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm t/2$ ».

Предельные отклонения линейных размеров указывают на чертежах условными обозначениями полей допусков в соответствии с ГОСТ 25346-89, например, 18H7, 12e8 или числовыми значениями, например, $18^{+0,018}$, $12_{-0,059}^{-0,032}$, или условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений, например, $18H7^{(+0,018)}$, $12e8^{(-0,032)}_{(-0,059)}$.

1.8. Шероховатость поверхностей

При любом способе изготовления детали не могут быть абсолютно гладкими, так как на них остаются следы обработки, состоящие из чередующихся выступов и впадин различной геометрической формы и величины (высоты), которые оказывают влияние на эксплуатационные свойства поверхности.

На рабочих чертежах деталей должны быть приведены точные указания о шероховатости поверхности, допустимой для нормальной для нормальной работы этих деталей.

Под шероховатостью поверхности понимается совокупность микронеровностей поверхности, измеренных на определенной длине, которая называется базовой.

ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики» устанавливает специальные параметры и классы для оценки поверхности.

Параметры шероховатости поверхности:

1. R_z , мКм – средняя высота микронеровностей по 10 точкам ($1 \text{ мКм} = 0,001 \text{ мм}$).

2. R_a , мКм – среднее арифметическое отклонение профиля – среднее заключение, в пределах базовой длины l , расстояние точек выступов и точек впадин от средней линии.

2. ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ

2.1. Виды основные

ГОСТ 2.305-2008 устанавливает правила изображения предметов (изделий, сооружений и их составных элементов) на чертежах (электронных моделях) всех отраслей промышленности и строительства, а также названия видов, получаемых на основных плоскостях проекций:

- 1 – вид спереди (главный вид);
- 2 – вид сверху;
- 3 – вид слева;
- 4 – вид справа;
- 5 – вид снизу;
- 6 – вид сзади.

При выполнении графических документов в форме электронных моделей (**ГОСТ 2.052**) для получения соответствующих изображений следует применять сохраненные виды.

Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной проекционной связи с главным изображением (видом или разрезом, изображенным на фронтальной плоскости проекции), то направление проецирования должно быть указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным изображением (видом) следует нанести одну и ту же прописную букву (рис. 2.1).

Чертежи оформляют также, если перечисленные виды отделены от главного изображения другими изображениями или расположены не на одном листе с ним.

Когда отсутствует изображение, на котором может быть показано направление взгляда, название вида надписывают.

При необходимости получения на чертеже наглядного изображения предмета применяют аксонометрические проекции по **ГОСТ 2.317**.

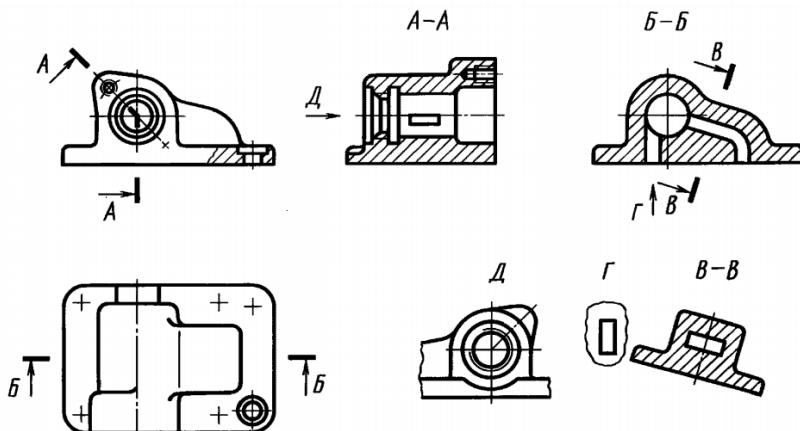


Рис. 2.1. Виды основные

Если какую-либо часть предмета на чертеже невозможно показать на основных видах без искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на плоскостях, непараллельных основным плоскостям проекций (рис. 2.1–2.4). В электронных моделях дополнительные виды не применяют.

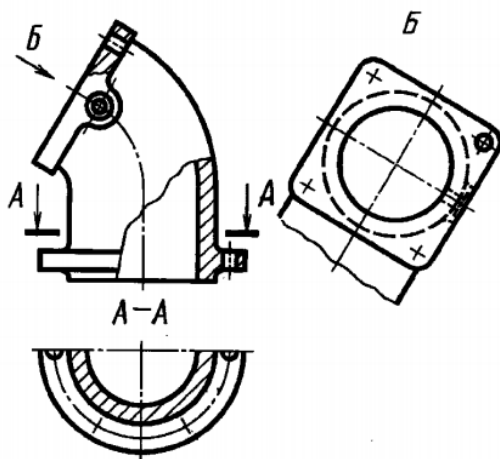


Рис. 2.2. Дополнительные виды

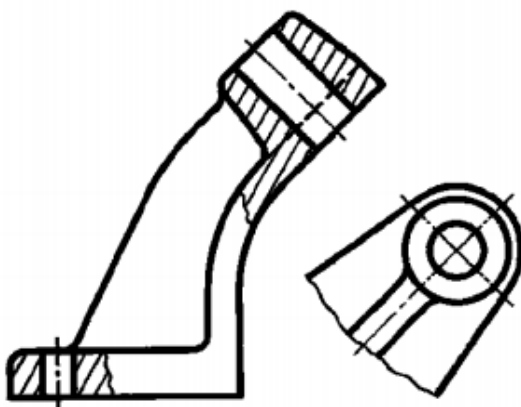


Рис. 2.3. Расположение дополнительного вида

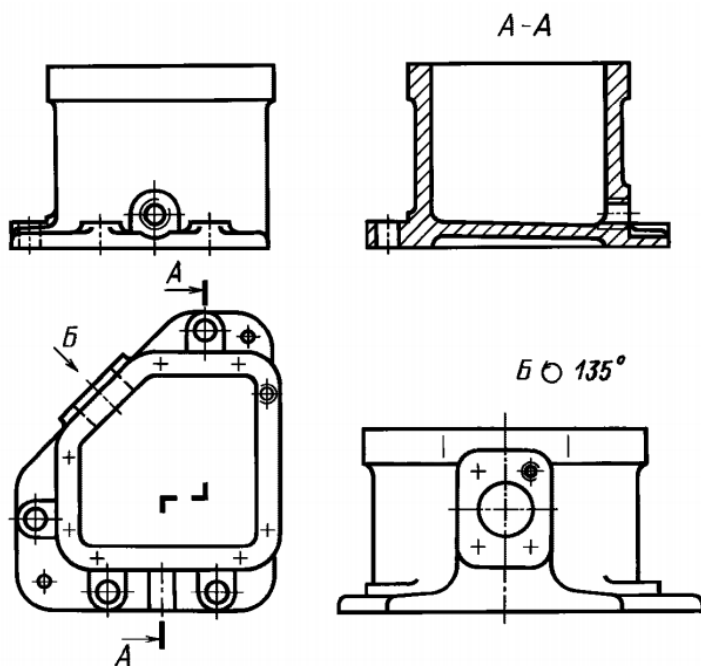


Рис. 2.4. Перевернутый дополнительный вид

Дополнительный вид должен быть отмечен на чертеже прописной буквой (см. рис. 2.1–2.3), а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением (например, стрелка *Б*, см. рис. 2.1, 22).

Когда дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, стрелку и обозначение вида не наносят (см. рис. 2.3).

Дополнительные виды располагают, как показано на рис. 2.1–2.3. Расположение дополнительных видов по рис. 2.2 и 2.3 предпочтительнее.

Дополнительный вид допускается повертывать, но с сохранением, как правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении, при этом обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением \odot . При необходимости указывают угол поворота (см. рис. 2.4).

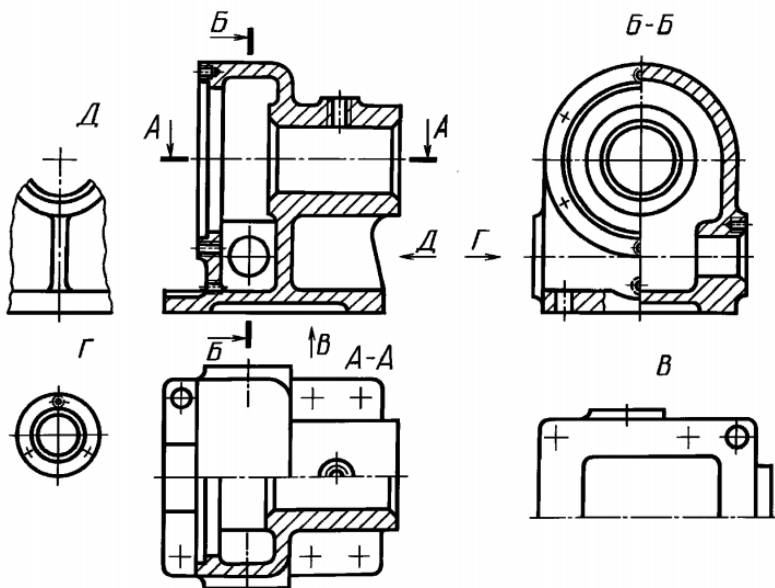



Рис. 2.5. Вид местный

Несколько одинаковых дополнительных видов, относящихся к одному предмету, обозначают одной буквой и вычерчивают один вид. Если при этом связанные с дополнительным видом части предмета расположены под различными углами, то к обозначению вида условное графическое обозначение  не добавляют.

Местный вид (вид *Д*, рис. 2.5) может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере (вид *Д*, рис. 2.5), или не ограничен (вид *Г*, рис. 2.5). Местный вид должен быть отмечен на чертеже подобно дополнительному виду.

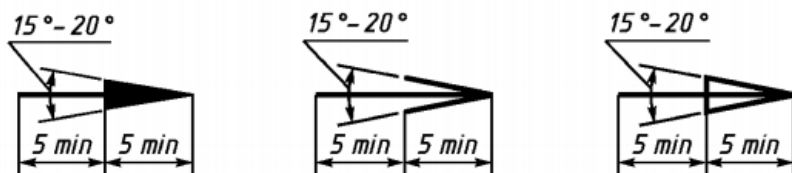


Рис. 2.6. Соотношение стрелок

Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно соответствовать приведенным на рис. 2.6.

2.2. Разрезы

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяют:

- на горизонтальные (например, разрез *А–А*, см. рис. 2.5; разрез *Б–Б*, рис. 2.7);
- вертикальные (например, разрез на месте главного вида, см. рис. 2.5; разрезы *А–А*, *Б–Б*, *Г–Г*, см. рис. 2.7);
- наклонные (например, разрез *В–В*, см. рис. 2.1).

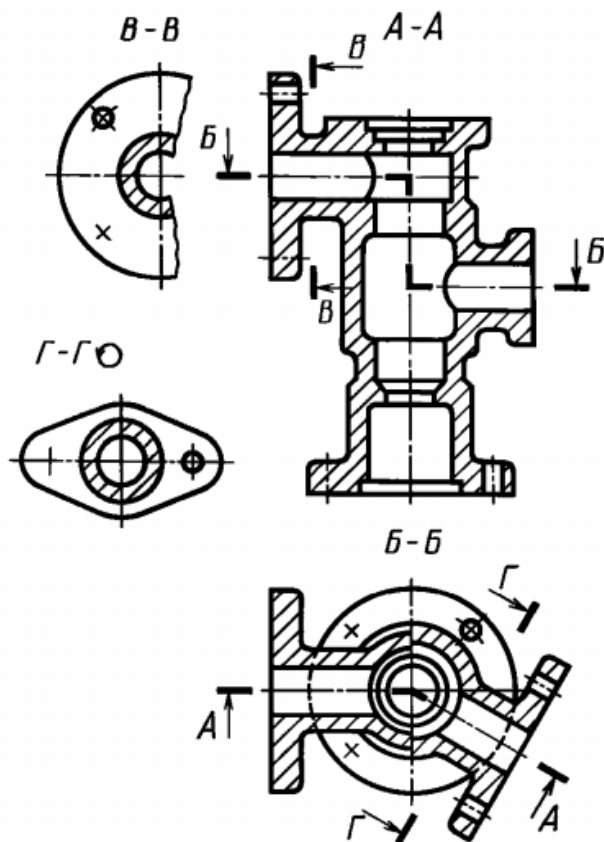


Рис. 2.7. Разрезы

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяют:

- на простые (см. рис. 2.1);
- сложные (например, разрез *A-A*, рис. 2.8; разрез *Б-Б*, см. рис. 2.7).

Вертикальный разрез бывает фронтальным (например, разрез *A-A*, см. рис. 2.8) и профильным (например, разрез *Б-Б*, см. рис. 2.7).

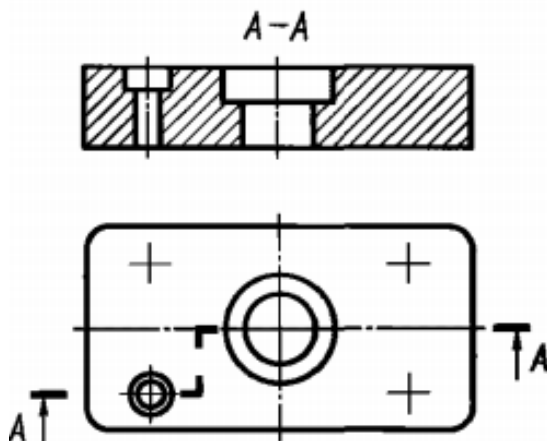


Рис. 2.8. Фронтальный разрез

Сложные разрезы бывают ступенчатыми (например, ступенчатый горизонтальный разрез $B-B$, см. рис. 2.7; ступенчатый фронтальный разрез $A-A$, см. рис. 2.8) и ломаными (например, разрез $A-A$, см. рис. 2.7).

Разрезы бывают продольными (рис. 2.9) и поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно к длине или высоте предмета (например, разрезы $A-A$ и $B-B$, рис. 2.10).

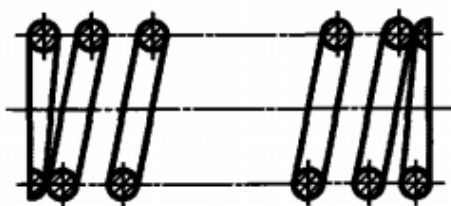


Рис. 2.9. Продольный разрез

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения. Для линии сечения следует применять разомкнутую линию. При сложном разрезе штрихи проводят также

у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки следует наносить на расстоянии 2–3 мм от конца штриха.

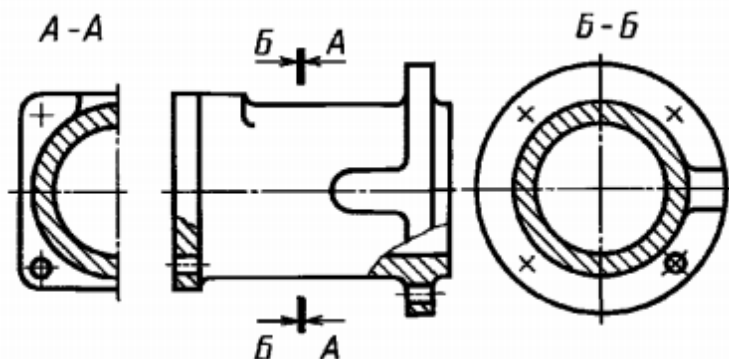


Рис. 2.10. Продольный разрез

Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения.

В случаях, подобных указанному на рис. 2.10, стрелки, указывающие направление взгляда, наносят на одной линии.

У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у мест пересечения секущих плоскостей, ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда, и в местах пересечения со стороны внешнего угла.

Разрез должен быть отмечен надписью по типу "А–А" (всегда двумя буквами через тире).

В строительных чертежах у линии сечения взамен букв допускается применять цифры, а также надписывать название разреза (плана) с присвоенным ему буквенным цифровым или другим обозначением.


Когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом, а соответствующие изображения

расположены на одном и том же листе в непосредственной проекционной связи и не разделены какими-либо другими изображениями, для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов не отмечают положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождают (например, разрез на месте главного вида, см. рис. 2.5).

Фронтальным и профильным разрезам, как правило, придают положение, соответствующее принятому для данного предмета на главном изображении чертежа (см. рис. 2.4).

Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены на месте соответствующих основных видов (см. рис. 2.5).

Вертикальный разрез, когда секущая плоскость не параллельна фронтальной или профильной плоскостям проекций, а также наклонный разрез должны строиться и располагаться в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения.

Допускается располагать такие разрезы в любом месте чертежа, а также с поворотом до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В последнем случае к надписи должно быть добавлено условное графическое обозначение  (разрез $\Gamma - \Gamma$, см. рис. 2.7).

При ломаных разрезах секущие плоскости условно поворачивают до совмещения в одну плоскость, при этом направление поворота может не совпадать с направлением взгляда.

Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из основных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте соответствующего вида (рис. 2.11). При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней, вычерчивают так, как они проецируются на соответствующую плоскость, с которой производится совмещение.

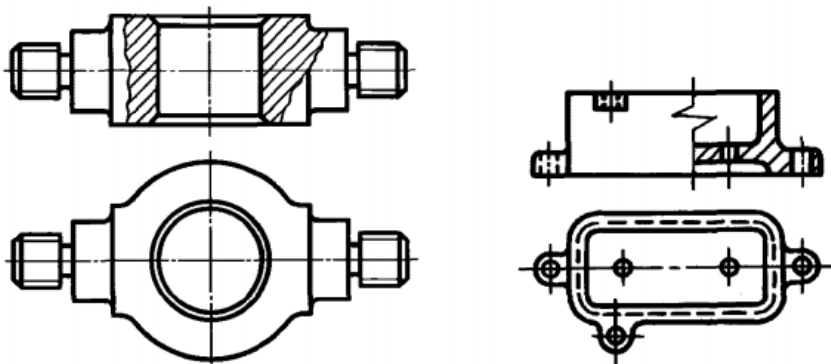


Рис. 2.11. Совмещение части вида с частью разреза

Местный разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом. Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом (см. рис. 2.11). Если при этом соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является симметричной фигурой, то разделяющей линией служит ось симметрии. Допускается также разделение разреза и вида штрихпунктирной тонкой линией, совпадающей со следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, если она представляет собой тело вращения.

Допускается соединять четверть вида и четверти трех разрезов: четверть вида, четверть одного разреза и половину другого и т.д. при условии, что каждое из этих изображений в отдельности симметрично.

2.3. Сечения

Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют:

- на вынесенные (рис. 2.12);
- наложенные (рис. 2.13).

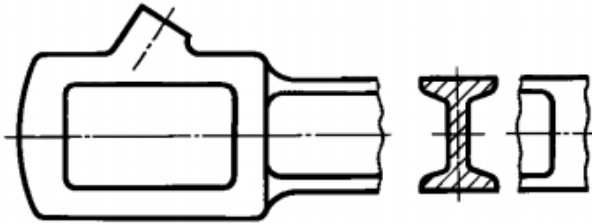


Рис. 2.12. Вынесенное сечение

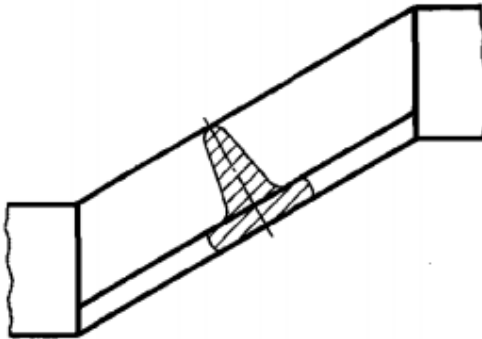



Рис. 2.13. Наложённое сечение

Допускается располагать сечения на любом месте поля чертежа, а также с поворотом с добавлением условного графического обозначения .

Вынесенные сечения являются предпочтительными и их допускается располагать в разрыве между частями одного и того же вида (см. рис. 2.12).

В электронных моделях применяют только наложенные сечения.

На чертежах контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения – сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают (см. рис. 2.12, 2.13).

Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения (см. рисунки 55) указывают штрихпунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят.

В случаях, при симметричной фигуре сечения линию сечения не проводят.

Во всех остальных случаях на чертежах для линии сечения применяют разомкнутую линию с указанием стрелками направления взгляда и обозначают ее одинаковыми прописными буквами русского алфавита (в строительных чертежах – прописными или строчными буквами русского алфавита или цифрами).

Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение (рис. 2.14, 2.15).

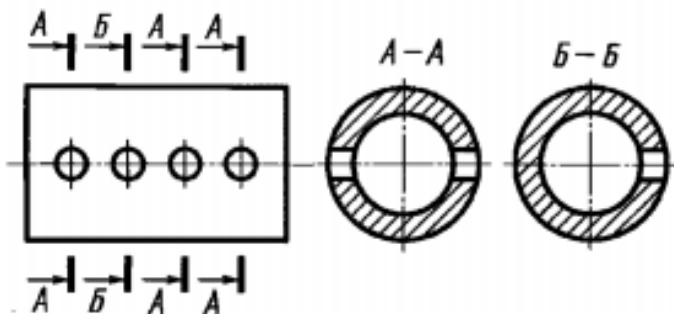


Рис. 2.14. Обозначение одинаковых сечений

Если при этом секущие плоскости направлены под различными углами, то условное графическое обозначение \odot не наносят (см. рис. 2.15).

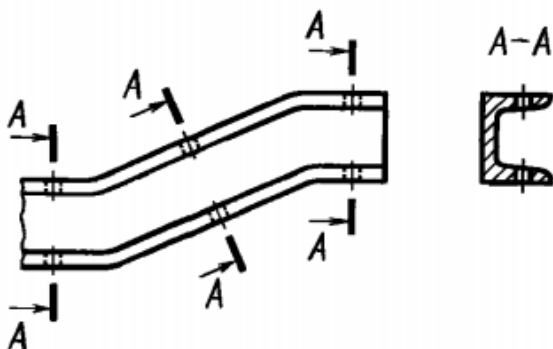


Рис. 2.15. Обозначение одинаковых повернутых сечений

Когда расположение одинаковых сечений точно определено изображением или размерами, допускается наносить одну линию сечения, а над изображением сечения указывать количество сечений.

Сохраненные виды должны быть ассоциативно связаны с моделью предмета, и изменения в модели должны вызывать соответствующие изменения сечений во всех сохраненных видах.

2.4. Эскизы деталей

В условиях производства и при проектировании иногда возникает необходимость в чертежах временного или разового пользования, получивших название эскизов.

Эскиз – чертеж временного характера, выполненный, как правило, от руки (без применения чертежных инструментов), на любой бумаге, без соблюдения масштаба, но с сохранением пропорциональности элементов детали, а также в со-

ответствии со всеми правилами и условностями, установленными стандартами.

Эскиз, как и чертеж, должен содержать:

- минимальное, но достаточное количество изображений (видов, разрезов, сечений), выявляющих форму детали;

- размеры, предельные отклонения, обозначения шероховатости поверхности и другие дополнительные сведения, которые не могут быть изображены, но необходимы для изготовления детали;

- основную надпись по форме 1 (ГОСТ 2.104-2006).

Эскиз каждой детали выполняется на отдельном форматном листе (ГОСТ 2.301-68).

Имеющиеся на детали дефекты (например, дефектыковки или литья, неравномерная толщина стенок, смещение центров, раковины, неровности краев и др.) на эскизе не отражают.

Для литых деталей в технических требованиях, помещаемых над основной надписью, записывают неуказанные на чертеже радиусы скруглений и уклоны. В основной надписи чертежа указывается наименование детали в именительном падеже и единственном числе. Если наименование состоит из нескольких слов, вначале ставится существительное, а затем пояснительные слова, например, «Колесо зубчатое».

Последовательность выполнения эскизов

При выполнении эскизов и рабочих чертежей следует руководствоваться ГОСТ 2.109-73 «Основные требования к чертежам».

Внимательно осмотреть деталь, уяснить ее конструкцию, назначение, технологию изготовления и определить название. Проанализировать форму детали путем мысленного расчленения ее на простейшие геометрические тела, так как любая деталь представляет собой различные сочетания простейших

геометрических форм: призм, пирамид, цилиндров, конусов, сфер, торов и т.д.

Определить минимальное, но достаточное количество изображений (видов, разрезов, сечений), необходимых для полного выявления конструкции детали.

Для деталей типа тел вращения, а также для деталей типа валов и втулок с резьбой достаточно одного изображения. Если на таких деталях имеются отверстия, срезы, пазы, то главное изображение дополняют одним или несколькими видами, разрезами, сечениями, которые выявляют форму этих элементов, а также выносными элементами. Для тонких плоских деталей любой формы достаточно одного изображения. Толщину материала указывают на полке линии-выноски с указанием символа "S" (толщины) перед ее цифровым обозначением (рис. 2.16).

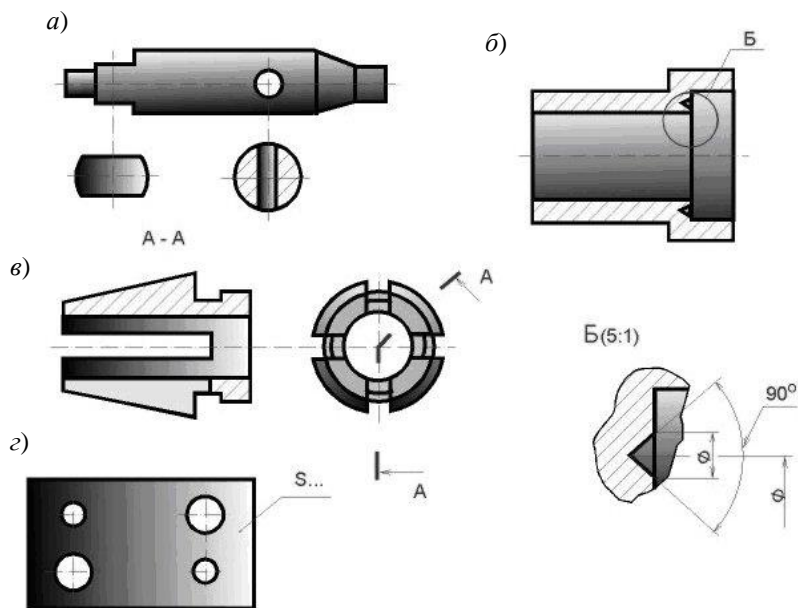


Рис. 2.16. Примеры дополнительных изображений на эскизах

Особое внимание уделяется выбору главного вида. Он должен давать наиболее полное представление о форме и размерах детали. Главный вид детали выбивают с учетом технологии ее изготовления. Для деталей типа шкивов, колес главным изображением является фронтальный разрез, его выполняют полностью, это облегчает нанесение размеров. Детали типа винтов, болтов, валиков изготавливают на токарных станках или автоматах, поэтому располагают их так, что ось была параллельна основной надписи.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ

ГОСТ 2.109-73 устанавливает основные требования к выполнению чертежей, деталей, сборочных, габаритных и монтажных на стадии разработки рабочей документации для всех отраслей промышленности.

ГОСТ 2.109-73 устанавливает основные требования к выполнению чертежей, деталей, сборочных, габаритных и монтажных на стадии разработки рабочей документации для всех отраслей промышленности.

При разработке рабочих чертежей предусматривают:

а) оптимальное применение стандартных и покупных изделий, а также изделий, освоенных производством и соответствующих современному уровню техники;

б) рационально ограниченную номенклатуру резьб, шлицев и других конструктивных элементов, их размеров, покрытий и т. д.;

в) рационально ограниченную номенклатуру марок и сортов материалов, а также применение наиболее дешевых и наименее дефицитных материалов;

г) необходимую степень взаимозаменяемости, наиболее выгоднейшие способы изготовления и ремонта изделий, а также их максимальное удобство обслуживания в эксплуатации.

3.1. Чертеж детали

В соответствии с ГОСТ 2.102-68 чертеж детали – это конструкторский документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления и контроля.

Изображения (виды, разрезы, сечения, выносные элементы) должны полностью определять геометрическую форму детали. При выполнении чертежа необходимо руководствоваться правилом, что изображений должно быть минимальное количество.

К другим данным, необходимым для изготовления и контроля детали относятся:

- размеры и предельные отклонения ГОСТ 2.307-68;
- требования к качеству поверхности ГОСТ 2.309-73;
- допуски формы и расположения поверхностей ГОСТ 2.308-79;
- нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки ГОСТ 2.310-68;
- сведения о материале, из которого изготовлена деталь (указывают в графе 3 штампа основной надписи);
- другие технические требования.

Конструктивные элементы детали представлены на рис. 3.1.

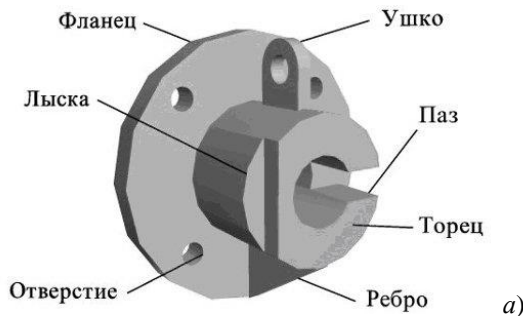


Рис. 3.1. Конструктивные элементы детали:
а – изометрическое изображение; б – вид сбоку
(окончание см. с. 57)



Рис. 3.1. Окончание

Выполнение чертежа начинают с выбора главного изображения.

Основное требование к главному изображению оно должно передавать наиболее полное представление о форме и размерах детали.

В качестве главного изображения (вида спереди) может быть использован как фронтальный разрез, так и сочетание вида и разреза (рис. 3.2).

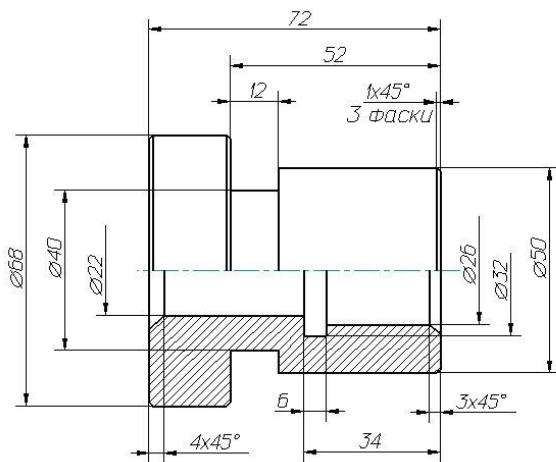
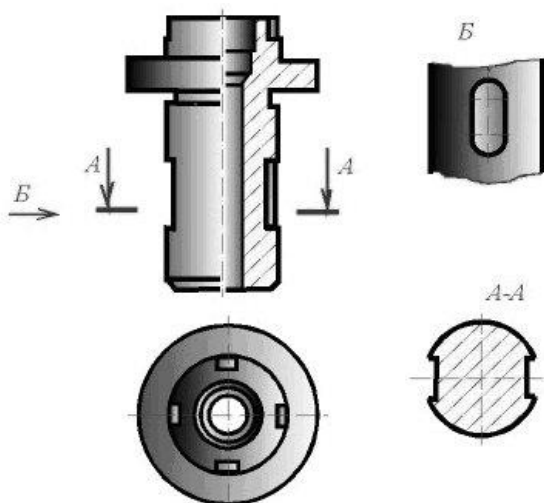
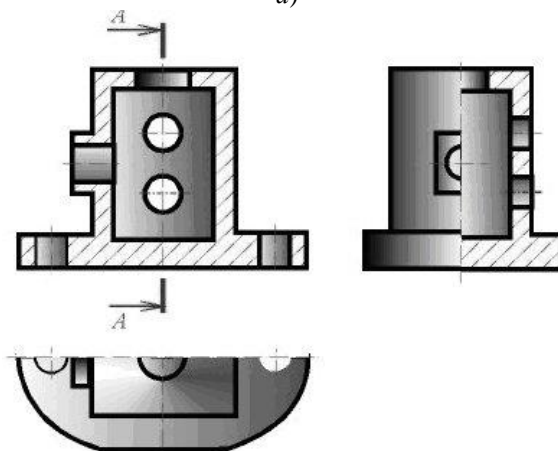


Рис. 3.2. Совмещение вида и разреза (главный вид)

Плоские детали из листового материала изображают в одной проекции, показывающей их контурные изображения, толщина детали указывается условной записью S... .



a)



б)

Рис. 3.3. Пример изображения деталей с необходимым количеством видов, разрезов и сечений на чертеже 1-го (a) и 2-го (б) изображений

Для изготовления фасонных деталей из листового материала требуются точные развертки или приближенные заготовки для штампованных деталей с вытяжкой – это плоские детали из листового материала.

Количество изображений (видов, разрезов, сечений) предмета на чертеже должно быть наименьшим, но достаточным для выявления его внешней и внутренней формы и должно давать возможность рационально нанести размеры.

В некоторых случаях одна проекция с соответствующим условным знаком, поставленным у размерного числа, дает полное представление о форме изображенного предмета. Так, например, знак диаметра говорит о том, что изображенный предмет является телом вращения; знак квадрата обозначает, что изображенный предмет имеет форму призмы с нормальным сечением в виде квадрата; слово «сфера», написанное перед значком диаметра, говорит о том, что поверхность сферическая; символ "S" (толщина) перед размерным числом заменяет вторую проекцию детали, имеющую форму параллелепипеда и т.д.

После анализа формы детали, можно определить, какие изображения необходимы для исчерпывающей передачи внешних и внутренних форм этой детали. Для большинства деталей машин и механизмов достаточно выполнить 3 изображения, учитывая, что для изображения невидимых контуров изделия можно пользоваться штриховыми линиями, можно совмещать части видов с частями соответствующих разрезов, применять сложные разрезы и т.д. Примеры изображения деталей с необходимым количеством видов, разрезов и сечений на чертеже показаны на рис. 3.3.

3.2. Чертеж общего вида

Чертеж общего вида должен соответствовать ГОСТ 2.118, ГОСТ 2.119, ГОСТ 2.120.

Чертеж общего вида – это документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействия его составных частей и поясняющий принцип его работы.

Чертеж общего вида должен соответствовать следующим требованиям (ГОСТ 2.119):

– Чертеж общего вида в общем случае должен содержать:

а) изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия;

б) наименования, а также обозначения (если они имеются) тех составных частей изделия, для которых необходимо указать данные (технические характеристики, количество, указания о материале, принципе работы и др.) или ссылка на которые необходима для пояснения изображений чертежа общего вида или электронная модель сборочной единицы, описания принципа работы изделия, указания о составе и др.;

в) размеры и другие наносимые на изображения данные (при необходимости);

г) схему (электрическую, гидравлическую и др.), если она необходима, но оформлять ее отдельным документом нецелесообразно;

д) технические характеристики изделия, если это необходимо для удобства сопоставления вариантов по чертежу общего вида.

– Изображения следует выполнять с максимальными упрощениями, предусмотренными стандартами Единой системы конструкторской документации. Составные части изделия, в том числе и заимствованные и покупные изделия, изобража-

ют с упрощениями (иногда в виде контурных очертаний), если при этом обеспечено понимание конструктивного устройства разрабатываемого изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия.

Отдельные изображения составных частей следует размещать на одном общем листе с изображениями всего изделия или на отдельных (последующих) листах чертежа общего вида.

Наименования и обозначения составных частей на чертеже общего вида или электронной модели следует указывать одним из следующих способов:

- а) на полках линий-выносок;
- б) в таблице, размещаемой на том же листе, что и изображение изделия;
- в) в таблице, выполненной на отдельных листах формата А4 по ГОСТ 2.301 в качестве последующих листов чертежа общего вида.

При наличии таблицы на полках линий-выносок указывают номера позиций составных частей, включенных в таблицу. Таблица в общем случае состоит из граф: «Позиция», «Обозначение», «Наименование», «Количество», «Дополнительные указания».

Наименования и обозначения составных частей в таблицу рекомендуется помещать в соответствии с ГОСТ 2.119–2013 в следующем порядке: заимствованные изделия; покупные изделия; вновь разрабатываемые изделия.

Чертеж общего вида оформляется в соответствии с правилами, установленными для рабочих чертежей (расположение номеров позиций, надписи, текст технических требований).

При выполнении чертежа общего вида соблюдается следующая последовательность.

1. На листе бумаги определенного формата наносится внутренняя рамка и в правом нижнем углу – основная надпись

в соответствии с ГОСТ 2.104. Длина основной надписи 185 мм.

2. Над основной надписью оставляется место шириной 185 мм (как для основной надписи) для размещения таблицы составных частей изделия и текстовой части в виде технических требований и технической характеристики. Текстовую часть помещают обязательно на первом листе чертежа.

3. На поле чертежа наносятся все необходимые изображения: виды, разрезы, сечения, выносные элементы.

Выносные элементы изображения обозначают римскими цифрами.

Виды, разрезы, сечения, поверхности, размеры и другие элементы чертежа обозначают прописными буквами русского алфавита, кроме букв И, О, Х, Ъ, Ы, Ь. Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения и пропусков, независимо от количества листов чертежа. В случае недостатка букв применяют цифровую индексацию (например: *Вид А*, *Вид А₁*, *Вид А₂*; *Д – Д*, *Д₁ – Д₁*, *Д₂ – Д₂*). Сначала буквами обозначают изображения (виды, разрезы, сечения), затем другие элементы. Размер шрифта буквенных обозначений должен быть в два раза больше величины цифр размерных чисел, применяемых на этом чертеже.

Масштаб изображения, отличающийся от проставленного в основной надписи, указывают под надписью, относящейся к изображению, например:

$$\frac{\text{Вид } A}{M1:2} \quad \text{или} \quad \frac{B-B}{M5:1} \quad \text{или} \quad \frac{1}{M1:2}.$$

Если чертеж сложный или выполнен на нескольких листах, то в указаниях о дополнительном виде, разрезе и других приводится номер листа, на котором выполнено изображение. Над этим изображением указывается номер листа (рядом с буквенным обозначением), где отмечен этот дополнительный вид или разрез.

4. Разрабатывается таблица составных частей изделия, размещаемая или на чертеже общего вида над основной

надписью (при необходимости продолжение таблицы помещают слева от основной надписи) или на отдельных листах формата А4. Ширина таблицы 185 мм.

5. На чертеже наносятся линии-выноски от каждой сборочной единицы или детали (как и на сборочном чертеже). Над полками линий-выносок наносятся номера сборочных единиц и деталей в соответствии с номерами позиций, указанными в таблице составных частей.

6. Цифры, соответствующие номерам позиций, проставляются параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения таким образом, чтобы они располагались по одной горизонтальной или вертикальной линии (насколько это возможно).

7. На чертеже проставляются габаритные, присоединительные, установочные и необходимые конструктивные размеры, причем размерные линии не должны пересекаться между собой и (по возможности) с линиями-выносками.

8. Если необходимо, на чертеже приводится схема изделия.

9. На поле чертежа над таблицей составных частей или основной надписью, если таблица отсутствует, помещается необходимая текстовая часть (технические требования, технические характеристики, которые необходимы для последующей разработки рабочих чертежей) в виде колонки шириной не более 185 мм. При необходимости текст размещается в одну, две и более колонок (вторая и последующая колонки располагаются слева от основной надписи). Между текстовой частью и таблицей основных частей (или основной надписью) не допускается помещать изображения, другие таблицы и т. п.

Если на чертеже приводятся только технические требования, то заголовок над ними не пишется. Заголовки пишутся (но не подчеркиваются) только в случае, когда на чертеже

приводятся и технические требования и техническая характеристика.

Технические требования записывают пунктами со сквозной нумерацией (каждый из которых начинается с новой строки), группируя их по возможности в следующей последовательности:

а) требования, предъявляемые к материалу, заготовке, термической обработке и к свойствам материала готовой детали (электрические, магнитные, диэлектрические, твердость, влажность, гигроскопичность и т. д.), а также указания о материалах-заменителях;

б) размеры, предельные отклонения размеров, формы, взаимного расположения, массы и т. д.;

в) требования к качеству поверхностей, указания об их отделке, покрытии;

г) размеры зазоров, расположение отдельных элементов конструкции;

д) требования, предъявляемые к настройке и регулированию изделия;

е) другие требования к качеству изделий, например, бесшумность, виброустойчивость, самоторможение и т. д.;

ж) условия и методы испытаний;

з) указания о маркировании и клеймении;

и) правила транспортирования и хранения;

к) особые качества эксплуатации;

л) ссылки на другие документы, содержащие технические требования, распространяющиеся на данное изделие, но не приведенные на чертеже.

В технической характеристике указываются производительность аппарата, частота вращения, мощность электромотора привода и т. д.

10. На свободном поле чертежа справа от изображения или ниже его размещают необходимые таблицы (например,

таблицу назначения штуцеров для химических аппаратов). Техническую характеристику также часто оформляют в виде таблицы. Если на чертеже только одна такая таблица (не считая таблицы составных частей изделия), то слово «Таблица» над ней не пишется. Если на чертеже две и более таблицы и на них имеются ссылки в технических требованиях, то над каждой таблицей справа ставят слово «Таблица» с порядковым номером (без знака №).

Все таблицы заполняются сверху вниз. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм, высота головки 15 мм.

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв и указывают в единственном числе. Диагональное деление головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» в таблицу не включают.

Если физические величины, числовые значения которых приведены в графах, имеют различные единицы, то последние следует указывать в заголовке каждой графы; если единицы всех величин одинаковы, принятое условное обозначение единицы физических величин помещают над таблицей (например, «мм»); если в таблице преобладают параметры, имеющие одни и те же единицы, то сведения о других единицах физических величин дают в заголовках соответствующих граф («Масса, кг»), а над таблицей помещают обозначения преобладающих единиц («Размеры, мм»).

Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допускается заменять кавычками; текст, состоящий из двух и более слов, при первом повторении заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов не допускается. Цифры в графах таблиц располагают, как правило, так, чтобы классы чисел во всей графе были точно один под другим.

3.3. Сборочный чертеж

В соответствии с ГОСТ 2.102-68 сборочный чертеж – это документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для её сборки (изготовления) и контроля.

Правила выполнения и оформления сборочных чертежей установлены ГОСТ 2.109-73.

Сборочный чертеж должен содержать:

- изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимосвязи составных частей, соединяемых по данному чертежу, и осуществление сборки и контроля сборочной единицы;
- размеры, предельные отклонения, другие параметры и требования, которые должны быть выполнены или проконтролированы по данному сборочному чертежу;
- указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность сопряжения обеспечивается при сборке (подборка деталей, их пригонка и т.п.), а также указания о выполнении неразъемных соединений (сварных, паяных и т.д.);
- номера позиций составных частей, входящих в изделие;
- габаритные размеры изделия; установочные, присоединительные и другие необходимые справочные размеры.

Последовательность выполнения сборочного чертежа

1. Ознакомиться с устройством, работой и порядком сборки сборочной единицы. Прочитать рабочие чертежи всех деталей, входящих в сборочную единицу, т.е. мысленно представить форму и размеры каждой из них, ее место в сборочной единице, взаимодействие с другими деталями.

2. Выбрать необходимое количество изображений так, чтобы на сборочном чертеже была полностью понятна конструкция изделия и взаимодействие ее составных частей.

Общее количество всех изображений сборочной единицы на сборочном чертеже должно быть всегда наименьшим, а в совокупности со спецификацией – достаточным для выполнения всех необходимых сборочных операций, совместной обработки (пригонки, регулирования составных частей) и контроля.

Главное изображение сборочной единицы должно давать наибольшее представление о расположении и взаимосвязи ее составных частей, соединяемых по данному сборочному чертежу.

3. Установить масштаб чертежа, формат листа, нанести рамку на поле чертежа и основную надпись.

4. Произвести компоновку изображений, для этого вычислить габаритные размеры изделия и вычертить прямоугольники со сторонами, равными соответствующим габаритным размерам изделия.

5. Вычертить контур основной детали (как правило – корпуса, основания или станины). Наметить необходимые разрезы, сечения, дополнительные изображения.

6. Вычертить остальные детали по размерам, взятым с рабочих чертежей деталей, в той последовательности, в которой собирают изделие.

7. Тщательно проверить выполненный чертеж, обвести его и заштриховать сечения.

8. Нанести габаритные, установочные и присоединительные размеры.

9. Нанести линии-выноски для номеров позиций.

10. Заполнить основную надпись.

11. На отдельных форматах А4 составить спецификацию.

12. Проставить номера позиций деталей на сборочном чертеже согласно спецификации.

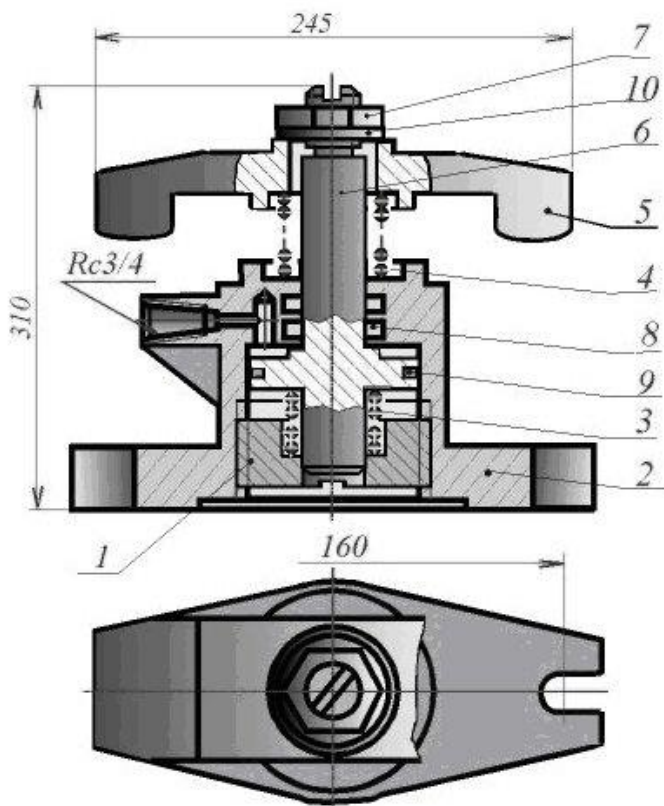


Рис. 3.4. Прихват гидравлический (сборочный чертеж)

Пример оформления сборочного чертежа представлен на рис. 3.4.

3.4. Монтажный чертеж

Монтажный чертеж выполняется по правилам, установленным для сборочных чертежей с учетом дополнительных правил, разработанных для монтажных чертежей.

Монтируемое изделие изображается упрощенно, внешними очертаниями, за исключением тех элементов конструк-

ции, которые необходимы для правильного монтажа и выполняются с необходимыми подробностями. Устройство, к которому крепится изделие (объект, фундамент), изображается упрощенно сплошными тонкими линиями как «обстановка».

Наименование и обозначение устройства, к которому крепится монтируемое изделие, указывают на полке линии-выноски или непосредственно на изображении.

На монтажном чертеже указывают присоединительные, установочные и прочие необходимые размеры с предельными отклонениями. Перечень составных частей изделия, необходимых для монтажа, размещается на первом листе чертежа над основной надписью (таблица перечня может быть выполнена по форме, ГОСТ 2.108, за исключением граф «Формат» и «Зона»). В перечень записывают монтируемое изделие, а также сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для монтажа.

Вместо перечня допускается указывать обозначения этих составных частей на полках линий-выносок.

3.5. Габаритный чертеж

Габаритный чертеж выполняют с максимальными упрощениями, но так, чтобы были видны крайние положения перемещающихся, выдвигаемых или откидываемых частей, рычагов, кареток, крышек на петлях и т. д. Элементы, незначительно выступающие за основной контур, допускается не показывать. Количество видов должно быть минимальным, но достаточным, чтобы дать представление о внешних очертаниях изделия и его выступающих элементах. Изображения изделия выполняют сплошными основными линиями, а очертания частей, перемещающихся в крайние положения, – тонкими штрихпунктирными с двумя точками.

На габаритном чертеже допускается изображать тонкими линиями «обстановку» – детали и сборочные единицы, не входящие в состав изделия.

На габаритном чертеже наносят габаритные, установочные и присоединительные размеры, определяющие положение выступающих частей, не указывая, что все эти размеры справочные. Установочные и присоединительные размеры, необходимые для увязки с другими изделиями, должны быть с предельными отклонениями. Допускается указывать координаты центра тяжести. На габаритном чертеже можно указывать условия применения, хранения, транспортирования и эксплуатации изделия

3.6. Спецификация

В соответствии с ГОСТ 2.102-68 сборочный чертеж – это документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. Спецификация относится к текстовым конструкторским документам и заполняется в соответствии с ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы».

Первый лист спецификации имеет основную надпись (ГОСТ 2.104-2006) по форме 2, а последующие листы – по форме 2а.

Спецификация состоит из разделов, которые располагаются в следующей последовательности: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты. Наличие их определяется составом изделия. В спецификацию для учебных сборочных чертежей, как правило, входят следующие разделы (рис. 3.5):

1. Документация.
2. Сборочные единицы.
3. Детали.
4. Стандартные изделия.
5. Материалы.

Форм	Знач	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечан
				<u>Документация</u>		
A1			AT-230.07.07.12.00.СБ	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
A4	1		AT-230.07.07.12.01	Стакан	1	
A4	2		AT-230.07.07.12.02	Корпус	1	
A4	3		AT-230.07.07.12.03	Пружина	1	
A4	4		AT-230.07.07.12.04	Пружина	1	
A4	5		AT-230.07.07.12.05	Скоба	1	
A4	6		AT-230.07.07.12.06	Поршень	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		7		Гайка М30.5		
				ГОСТ 5915-70	1	
		8		Кольцо Н1-35х28		
				ГОСТ 9832-77	2	
		9		Кольцо Н1-80х70-1		
				ГОСТ 9832-77	1	
		10		Шайба 30.04 019		
				ГОСТ 11371-78	1	
				AT-230.07.07.12.00		
Мш	Мшх	Мшх	Мшх	Прихват гидравлический		
Гидрост						
Н	Н	Н	Н	Приобретение		
Л	Л	Л	Л			

Рис. 3.5. Пример оформления спецификации

Наименование каждого раздела указывается в виде заголовка в графе «Наименование» и подчеркивается тонкой линией. Ниже каждого заголовка оставляется одна свободная строка, выше – не менее одной свободной строки.

1. В раздел «Документация» вносят конструкторские документы на сборочную единицу. В этот раздел в учебных чертежах вписывают «Сборочный чертеж».

2. В разделы «Сборочные единицы» и «Детали» вносят те составные части сборочной единицы, которые непосред-

ственно входят в нее. В каждом из этих разделов составные части записывают по их наименованию.

3. В раздел «Стандартные изделия» записывают стандартные изделия. Запись производят в алфавитном порядке наименований изделий, в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.

4. В раздел «Материалы» вносят все материалы, непосредственно входящие в сборочную единицу. Материалы записывают по видам и в последовательности, указанным в ГОСТ 2.106-96. Материалы записывают в алфавитном порядке наименований материалов.

Графы спецификации заполняют следующим образом. В графе «Формат» указывают обозначение формата. В графе «Поз.» указывают порядковый номер составной части сборочной единицы в последовательности их записи в спецификации. В разделе «Документация» графу «Поз.» не заполняют.

В разделах «Стандартные изделия» и «Материалы» графу «Обозначение» не заполняют. В графе «Наименование» указывают наименование составной части сборочной единицы. Все наименования пишут в именительном падеже единственного числа. Наименование деталей, как правило, однословное. Если же оно состоит из двух слов, то вначале пишут имя существительное, например: «Колесо зубчатое», «Гайка накидная». Наименование стандартных изделий должно полностью соответствовать их условным обозначениям, установленным стандартом, например:

Болт М12*1,25-8g*30.48 ГОСТ 7798-70

В графе «Кол.» указывают количество составных частей, записываемых в спецификацию (сборочных единиц, деталей) на одно изделие, в разделе «Материалы» – общее количество материалов на одно изделие с указанием единиц измерения.

4. ВИДЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ

Изделия подразделяются на детали, сборочные единицы, комплексы и комплекты.

Соединение – совокупность сборочных операций по соединению деталей различными способами (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опресовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т.д.).

Классификация видов соединения деталей

По конструкции и условиям эксплуатации соединения деталей могут быть разделены на подвижные и неподвижные.

Соединение неподвижное – соединение деталей, обеспечивающее неизменность их взаимного положения при работе (например, сварные, соединения с помощью крепежных изделий и др.).

Соединение подвижное – соединение, при котором детали имеют возможность относительного перемещения в рабочем состоянии (например, зубчатое соединение).

В зависимости от возможности демонтажа соединения подразделяются на разъемные и неразъемные.

Соединение разъемное – соединение, которое можно многократно разъединять и соединять, не деформируя при этом ни соединяемые, ни крепежные детали (например, резьбовое, соединение болтом, винтом, клиновое, шпоночное, зубчатое, и др.).

Соединение неразъемное – соединение, которое нельзя разъединить без нарушения формы деталей или их соединяющего элемента (например, соединение сварное, паяное, заклепочное и др.).

4.1. Резьбовые соединения

Резьбовое соединение – соединение деталей при помощи резьбы.

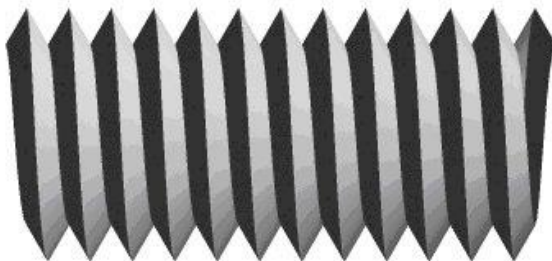


Рис. 4.1. Резьба

Резьба – чередующиеся выступы и впадины на поверхности тела вращения, расположенные по винтовой линии; применяется как средство соединения, уплотнения или обеспечения заданных перемещений деталей машин, механизмов, приборов, аппаратов, сооружений (рис. 4.1).

4.1.1. Основные параметры резьбы

Виток резьбы – часть резьбы, образованной при одном повороте профиля вокруг оси вращения (рис. 4.2).

 


Рис. 4.2. Виток резьбы

Наружный диаметр резьбы (d) – диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или вписанного во впадины внутренней резьбы (рис. 4.3).

Номинальный диаметр резьбы – диаметр, условно характеризующий размеры резьбы и используемый при ее обозначении.

Внутренний диаметр резьбы (d_1) – диаметр воображаемого цилиндра, вписанного во

впадины наружной резьбы или описанной вокруг вершин внутренней резьбы (рис. 4.4).

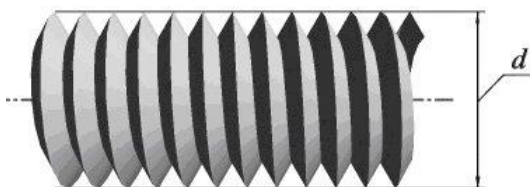


Рис. 4.3. Наружный диаметр резьбы

Профиль резьбы – плоская фигура, получаемая в плоскости, проходящей через ось резьбы.

Высота профиля (H) – радиально измеренная высота основного расчетного теоретического профиля (высота исходного треугольного профиля), общего для резьбы на стержне и в отверстии.

Угол профиля – угол между боковыми сторонами профиля, измеренный в осевой плоскости резьбы (рис. 4.5).

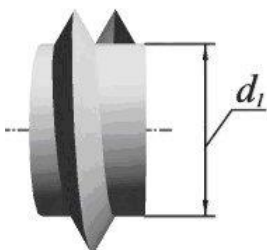


Рис. 4.4. Внутренний диаметр резьбы

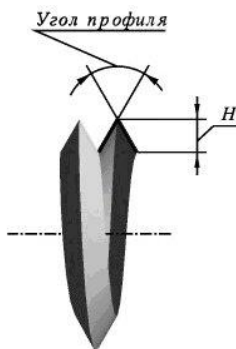


Рис. 4.5. Профиль резьбы

Шаг резьбы (P) – расстояние между соседними одноименными точками профиля в направлении, параллельном оси резьбы той же винтовой поверхности (рис. 4.6).

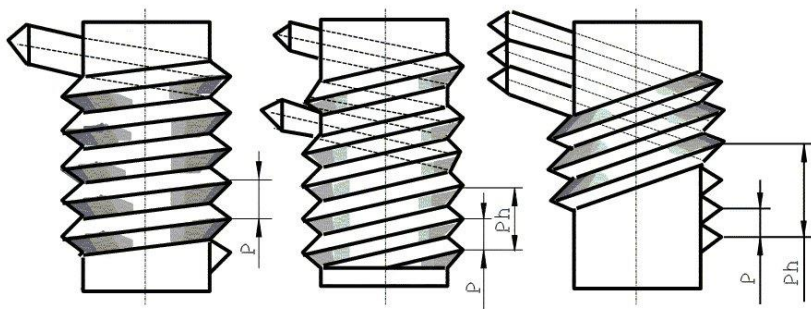


Рис. 4.6. Основные параметры резьбы

Ход резьбы (Ph) – расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении исходной по винтовой линии на угол 360° , в однозаходной резьбе ход равен шагу, в многозаходной – произведению шага на число заходов n : $Ph = nP$ (см. рис. 4.6).

Рабочая высота профиля (h) – наибольшая высота соприкосновения сторон профиля резьбовой пары, измеренная радиально (рис. 4.7).

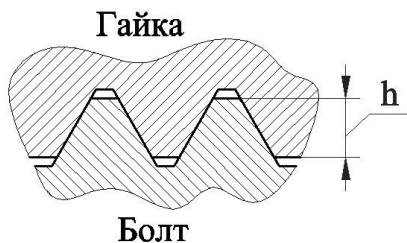


Рис. 4.7. Рабочая высота профиля

Длина свинчивания (L) – длина участка взаимного перекрытия наружной и внутренней резьб в осевом направлении.

4.1.2. Классификация резьб

Для классификации резьбы используются следующие основные признаки (рис. 4.8):

- форма профиля;
- форма поверхности, на которой выполнена резьба;
- расположение резьбы;
- величина шага;
- число и направление заходов;
- эксплуатационное назначение.

Резьба метрическая

Профиль резьбы установлен ГОСТ 9150-81 и представляет собой треугольник с углом при вершине 60° (рис. 4.9).

Это основной вид крепежной резьбы, предназначенной для соединения деталей непосредственно друг с другом или с помощью стандартных изделий, имеющих метрическую резьбу, таких как болты, винты, шпильки, гайки.

Основные элементы и параметры ее задаются в миллиметрах (ГОСТ 24705-81).

Согласно ГОСТ 8724-81 метрические резьбы выполняются с крупным и мелким шагом на поверхностях диаметров от 1 до 68 мм – свыше 68 мм резьба имеет только мелкий шаг, причем мелкий шаг резьбы может быть разным для одного и того же диаметра, а крупный имеет только одно значение. Крупный шаг в условном обозначении резьбы не указывается. Например, для резьбы диаметром 10 мм крупный шаг резьбы равен 1,5 мм, мелкий – 1,25; 1; 0,75; 0,5 мм.

Примеры условного обозначения:

M18-6g – резьба метрическая наружная, номинальный диаметр 18 мм шаг крупный, поле допуска резьбы 6g.



Рис. 4.8. Классификация резьб

Резьба дюймовая

В настоящее время не существует стандарт, регламентирующий основные размеры дюймовой резьбы. Ранее существовавший ОСТ НКТП 1260 отменен, и применение дюймовой резьбы в новых разработках не допускается.

Резьба треугольного профиля с углом при вершине 55° (рис. 4.10).

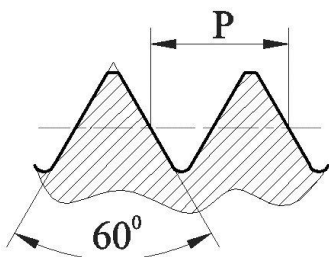


Рис. 4.9. Профиль метрической резьбы

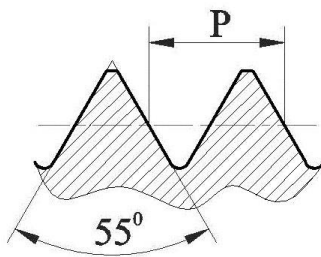


Рис. 4.10. Профиль дюймовой резьбы

Трубная цилиндрическая резьба

В соответствии с ГОСТ 6367-81 трубная цилиндрическая резьба имеет профиль дюймовой резьбы, т. е. равнобедренный треугольник с углом при вершине, равным 55° (рис. 4.11).

Резьба стандартизована для диаметров от $1/16''$ до $6''$ при числе шагов z от 28 до 11. Номинальный размер резьбы условно отнесен к внутреннему диаметру трубы (к величине условного прохода). Так, резьба с номинальным диаметром 1 мм имеет диаметр условного прохода 25 мм, а наружный диаметр 33,249 мм.

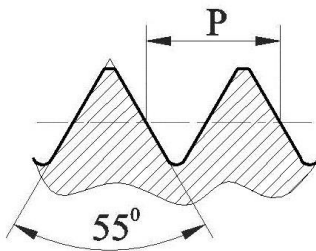


Рис. 4.11. Профиль трубной цилиндрической резьбы

Примеры условного обозначения:

$G1^{1/2}-A$ резьба трубная цилиндрическая, $1^{1/2}$ условный проход в дюймах, класс точности А;

$G1^{1/2}LH-B-40$ резьба трубная цилиндрическая, $1^{1/2}$ условный проход в дюймах, левая, класс точности В, длина свинчивания 40 мм.

Резьба трапецеидальная

Резьба с профилем в виде равнобочной трапеции с углом 30° (рис. 4.12). Применяется для передачи возвратно-

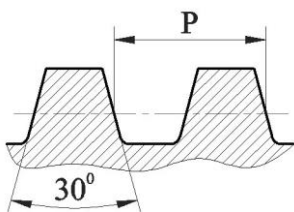


Рис. 4.12. Профиль трапецеидальной резьбы

поступательного движения или вращения в тяжело нагруженных подвижных резьбовых соединениях. Часто используется при изготовлении ходовых винтов, согласно ГОСТ 24738-81 выполняется на поверхностях диаметров от 8 до 640 мм.

Трапецеидальная резьба может быть *однозаходной* (ГОСТ 24738-81, ГОСТ 24737-81) и *многозаходной* (ГОСТ 24739-81). ГОСТ 9484-81 устанавливает профиль трапецеидальной резьбы.

Пример условного обозначения:

$Tr40x6$ – трапецеидальная однозаходная резьба с наружным диаметром 40 мм, шагом 6 мм.

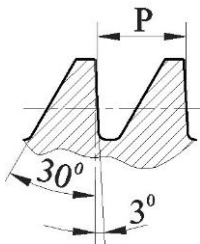


Рис. 4.13. Профиль упорной резьбы

Резьба упорная

Резьба с профилем в виде неравнобочной трапеции с углом рабочей стороны 3° и нерабочей – 30° (рис. 4.13). Упорная резьба, как и *трапецеидальная*, может быть *однозаходной* и *многозаходной*. Выполняется на поверхностях диаметров от 10 до 640 мм (ГОСТ 10177-82). Применя-

ется для передачи больших усилий, действующих в одном направлении: в домкратах, прессах и т.д.

Пример условного обозначения:

S80X10 – упорная однозаходная резьба с наружным диаметром 80 мм, шагом 10 мм;

Резьба прямоугольная (квадратная)

Резьба с прямоугольным (или квадратным) нестандартным профилем, поэтому все ее размеры указываются на чертеже. Применяется для передачи движения тяжело нагруженных подвижных резьбовых соединений. Обычно выполняется на грузовых и ходовых винтах (рис. 4.14).

Резьба круглая

Резьба с круглым профилем (ГОСТ 9484-81) (рис. 4.15). Обладает сравнительно большим сроком службы и повышенным сопротивлением при значительных нагрузках. Применяется для часто свинчиваемых соединений (шпиндели, вентили и т.д.), работающих в загрязненной среде, а также для тонкостенных деталей с накатанной или штампованной резьбой, например, цоколь электролампы.

Пример условного обозначения:

Rd16 – круглая резьба с наружным диаметром 16 мм.

Если резьба круглая применяется в соединениях санитарно-технической арматуры, то обозначение будет следующим: Kp12x 2,54 ГОСТ 13536-68.

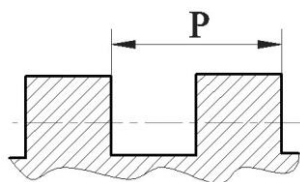


Рис. 4.14. Профиль прямоугольной резьбы

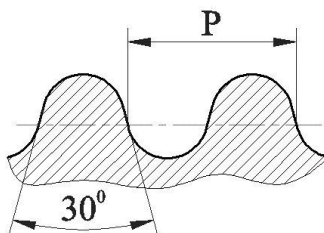


Рис. 4.15. Профиль круглой резьбы

4.1.3. Эксплуатационное назначение резьбы

Крепежная резьба обеспечивает полное и надежное соединение деталей при различных нагрузках и при различном температурном режиме. К этому типу относятся метрическая.

Крепежно-уплотнительная резьба предназначена для обеспечения плотности и непроницаемости резьбовых соединений (без учета ударных нагрузок). К этому типу относятся метрическая с мелким шагом, трубная цилиндрическая и коническая резьбы и коническая дюймовая резьба.

Ходовая резьба служит для преобразования вращательного движения в поступательное. Она воспринимает большие усилия при сравнительно малых скоростях движения. К этому типу относятся резьбы: трапецеидальная, упорная, прямоугольная, круглая.

Специальная резьба имеет специальное назначение и применяется в отдельных специализированных отраслях производства. К ним можно отнести следующие:

- *метрическая тугая резьба* – резьба, выполненная на стержне (на шпильке) и в отверстии (в гнезде) по наибольшим предельным размерам; предназначена для образования резьбовых соединений с натягом;

- *метрическая резьба с зазорами* – резьба с необходимая для обеспечения легкой свинчиваемости и развинчиваемости резьбовых соединений деталей, работающих при высоких температурах, когда создаются условия для схватывания (сращивания) окисных пленок, которыми покрыта поверхность резьбы;

- *часовая резьба* (метрическая) – резьба, применяемая в часовой промышленности (диаметры от 0,25 до 0,9 мм);

- *резьба для микроскопов* – резьба, предназначена для соединения тубуса с объективом; имеет два размера:

- 1) дюймовая – диаметр 4/5 I (20,270 мм) и шаг 0,705 мм (36 ниток на 1I);

- 2) метрическая – диаметр 27 мм, шаг 0,75 мм;

- *окулярная многозаходная резьба* – рекомендуемая для оптических приборов; профиль резьбы – равнобочная трапеция с углом 60°.

4.1.4. Изображение резьбы

ГОСТ 2.311-68 устанавливает правила изображения и нанесения обозначения резьбы на чертежах.

Резьбу на стержне изображают сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями – по внутреннему диаметру.

На изображениях, полученных проецированием на плоскость параллельную оси стержня, сплошную тонкую линию по внутреннему диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную $3/4$ окружности, разомкнутую в любом месте (рис. 4.16).

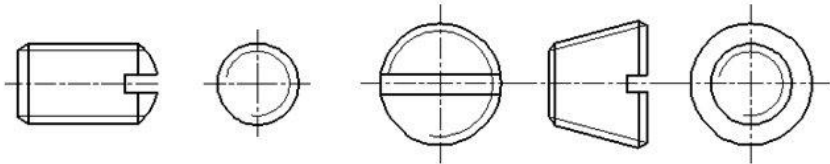


Рис. 4.16. Изображение резьбы на стержне

Расстояние между тонкой линией и сплошной основной принимают в пределах не менее 0,8 мм и не больше шага резьбы P .

Резьбу в отверстиях изображают сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями – по наружному диаметру (рис. 4.17).

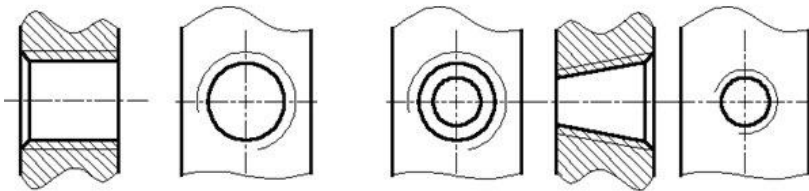


Рис. 4.17. Изображение резьбы в отверстии

На разрезах, параллельных оси отверстия, сплошную тонкую линию по наружному диаметру резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси отверстия, по наружному диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную $3/4$ окружности, разомкнутую в любом месте.

Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой, не имеющие специального конструктивного назначения, в проекции на плоскость, перпендикулярную оси стержня или отверстия, не изображают. Сплошная тонкая линия изображения резьбы на стержне должна пересекать линию границы фаски.

На разрезах резьбового соединения в изображениях на плоскости параллельной к его оси, в отверстии показывается только часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня.

4.2. Крепежные детали

Крепёжные детали – детали для неподвижного соединения частей машин и конструкций. К ним обычно относят детали резьбовых соединений: болты, винты, шпильки, гайки, шурупы, шайбы, шплинты, а также штифты.

Основным параметром резьбовых крепежных деталей является резьба, форма и размеры которой соответствуют стандартам.

Болт – крепёжная деталь для разъёмного соединения частей машин и сооружений в виде стержня с резьбой на одном конце и шести- или четырёхгранной головкой на другом. Конструкции болтов весьма разнообразны в зависимости от назначения болтового соединения. Болты изготовляют из углеродистой, низколегированной или специальной стали, латуни и др.

Винт – изделие цилиндрической или конической формы с резьбовой поверхностью. Различают винты, с потайной, полупотайной, полукруглой, шестигранной, цилиндрической и гладкой головками.

Гайка – деталь резьбового соединения или винтовой передачи, имеющая отверстие с резьбой.

Крепёжная гайка в резьбовом соединении навинчивается на конец болта или шпильки или же на резьбовой участок вала, оси для закрепления от осевого перемещения сидящих на них деталей – подшипников качения, шкивов и т. п.

Шпилька, крепёжная деталь, представляющая собой металлический стержень с резьбой на обоих концах. Конец шпильки ввинчивается в одну из соединяемых деталей, а другая деталь прижимается к первой при навинчивании гайки на другой конец шпильки.

Шайба, деталь, подкладываемая под гайку или головку болта для предупреждения смятия поверхностей соединяемых деталей, предохранения их от царапин при завинчивании гаек, винтов и для перекрытия зазора между стержнем болта и отверстием в деталях.

Шайбы общего назначения применяют для увеличения площади опоры, если опорная поверхность из мягкого материала или неровная, а также, если отверстие под винт продолговатое или увеличенного диаметра. Косую и сферические шайбы используют для устранения перекоса гайки или головки винта при затяжке. Быстросъёмную шайбу применяют в приспособлениях для экономии времени на снятие обработанной детали и установку новой. Пружинная шайба уменьшает опасность самоотвинчивания винтов или гаек благодаря силам упругости сжатой шайбы.

Стопорная (запирающая) шайба путём отгибания её частей устраняет возможность поворота гайки или винта относительно опорной детали или вала.

Шплинт – проволочный стержень полукруглого сечения, согнутый почти пополам. Используется в качестве фиксирующего элемента слабо нагруженных сопряжённых деталей и для предотвращения самоотвинчивания гаек. Вставляется в сквозное отверстие, выступающие концы разводятся (для удобства разведения одна половинка шплинта делается длиннее другой). Изготавливается из углеродистой стали.

Штифт, цилиндрический или конический стержень для неподвижного соединения деталей, часто в строго определённом положении, а также для передачи относительно небольших нагрузок (рис. 130). Для постановки штифта детали соединяются и закрепляются. Затем в них просверливается и развёртывается отверстие, куда и вставляется штифт. Конический штифт, в отличие от цилиндрического, может использоваться многократно без уменьшения точности расположения деталей.

4.3. Клиновое соединение деталей

Клиновое соединение деталей – разъёмное соединение, затягиваемое или регулируемое с помощью клина, выполняется обычно напряжённым, т. е. с предварительным натягом. Малый угол скоса клина обеспечивает плотность соединения и самоторможение, препятствующее выпадению клина (рис. 4.18).

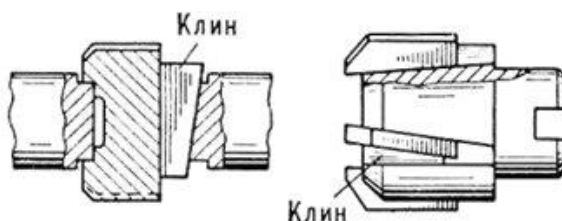


Рис. 4.18. Клиновое соединение деталей

Клиновое соединение – простое компактное соединение, легко собираемое и разбираемое, его целесообразно применять в соединениях, подверженных при работе коррозии, когда трудно отвертывать проржавевшие винты и гайки резьбовых соединений.

4.4. Шпоночное соединение деталей

Шпоночное соединение деталей – соединение вала и надеты на него с помощью шпонки детали.

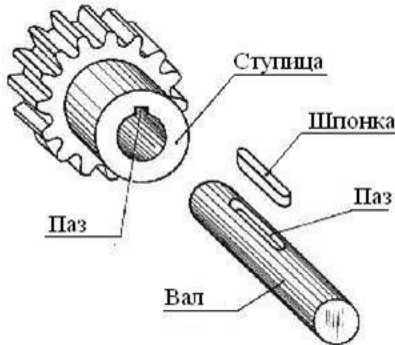


Рис. 4.19. Шпоночное соединение деталей

Шпонка – деталь, соединяющая вал с втулкой, зубчатым колесом для передачи вращения. Часто употребляются шпонки клиновые (ГОСТ 24068-80), призматические (ГОСТ 23360-78), и сегментные (ГОСТ 24071-80). Шпоночное соединение представлено на рис. 4.19.

4.5. Зубчатые, шлицевые соединения деталей

Зубчатое, шлицевое соединение осуществляется посредством выступов (зубьев на валу) и соответствующих впадин (шлицев) в отверстиях детали.

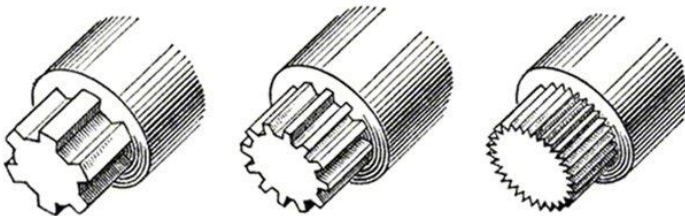


Рис. 4.20. Профили зубьев

В зависимости от профиля зубьев различают зубчатые соединения: прямобочное (наиболее распространённое), эвольвентное, мелкозубое треугольное (рис. 4.20).

4.6. Сварное соединения деталей

Сварные соединения деталей являются наиболее совершенными неразъёмными соединениями. Прочность сварных соединений при статических и ударных нагрузках доведена до прочности деталей из целого металла. Освоена сварка всех конструкционных сталей, включая высоколегированные, цветных сплавов и пластмасс.

Сварочная сборная единица представляет собой неразъёмное соединение двух или нескольких деталей, выполненное с помощью сварки.

Сваркой называется процесс получения неразъёмного соединения посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или пластическом деформировании, или совместном действии того и другого (ГОСТ 2601-84).

Классификация методов сварки

Существует более 60-ти способов сварки, которые можно классифицировать по следующим признакам (рис. 4.21):

- *сварка плавлением*, при которой материал в месте соединения расплавляется (дуговая, электрошлаковая, электронно-лучевая, плазменная, световая, газовая и др.);

- *сварка с применением давления*, при которой материал в месте соединения нагревается и пластически деформируется (контактная, высокочастотная, газопрессовая, трением и др.);

- *сварка давлением*, при которой материал в месте соединения деформируется без нагрева (холодная, взрывом и др.).

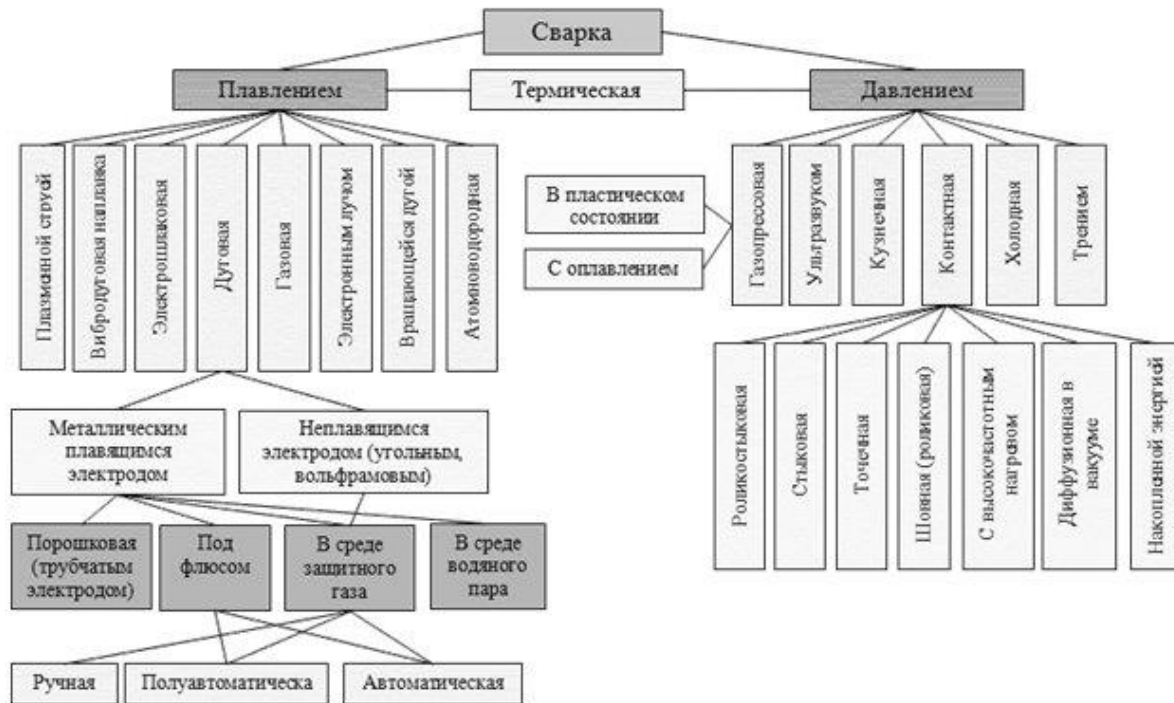


Рис. 4.21. Классификация методов сварки

Также различают сварку:

– по *виду используемого источника энергии* – дуговую, газовую, электронно-лучевую лазерную и др.;

– *способу защиты материала* – под флюсом, в защитных газах, вакууме и др.;

– *степени механизации* – ручную, полуавтоматическую и автоматическую.

В сварочном производстве, как правило, применяют стандартные сварные швы, конструктивные элементы которых регламентируются ГОСТами в зависимости от геометрических параметров свариваемых элементов и способа сварки, который в свою очередь определяется химическим составом свариваемых материалов, прочностными и эксплуатационными требованиями к соединению (табл. 4.10).

Таблица 4.1

Стандартные способы сварки

ГОСТ	Наименование способа	Условное обозначение
1	2	3
5264-80	Ручная дуговая сварка	Р
8713-79	Автоматическая сварка под слоем флюса без применения подкладок, подушек и подварочного шва	А
	То же, с применением флюсовой подушки	Аф
	То же, с применением стальной подкладки	Ас
	Полуавтоматическая сварка под слоем флюса без применения подкладок, подушек и ручной проварки	П
	То же, с применением стальной подкладки	Пс
11533-75	Автоматическая сварка под флюсом (под острым и тупым углами) с ручной подваркой	Ар
	Полуавтоматическая сварка под флюсом (под острым и тупым углами) с ручной подваркой	Пр

1	2	3
15878-79	Сварка контактная точечная	Кт
	Сварка контактная роликовая	Кр
	Сварка контактная рельефная	Кв
	Сварка контактная стыковая	Кс
15164-78	Электрошлаковая сварка проволочным электродом	Шэ
14771-76	Электродуговая сварка в инертных газах неплавящимся электродом	ИН
	Электродуговая сварка в углекислом газе плавящимся электродом	УП
14806-80	Электродуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах	АИНп
16310-80	Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта	Г,Э

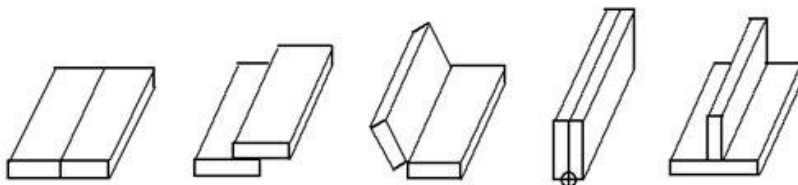


Рис. 4.22. Типы сварных соединений

По взаимному расположению соединяемых элементов различают сварные соединения стыковые, нахлесточные, угловые, тавровые, с накладками и др. (рис. 4.22).

4.7. Условное изображение швов сварных соединений

Сварной шов – участок сварного соединения, непосредственно связывающий свариваемые элементы. При сварке плавлением шов образуется в результате кристаллизации сварочной ванны, при сварке давлением – в результате диффузии.

Шов сварного соединения, независимо от способа сварки, условно изображают:

- видимый – сплошной основной линией;
- невидимый – штриховой линией.

На рис. 4.23 представлено графическое изображение сварных швов.

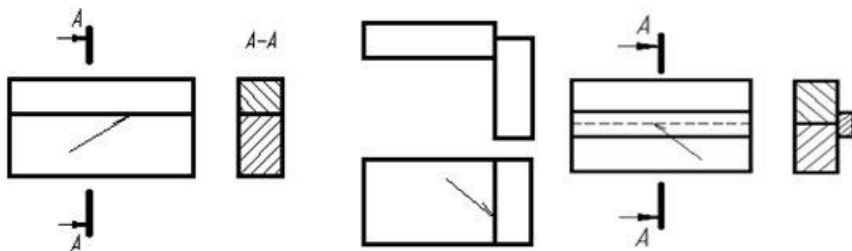


Рис. 4.23. Пример изображения сварных швов

От изображения шва или одиночной точки проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней стрелкой. Линию-выноску предпочтительно проводить от видимого шва (см. рис. 4.23).

4.7.1. Условное обозначение швов сварных соединений

В общем случае в структуре шва шесть, разделенных дефисами составляющих (рис. 4.24).

Сварной шов обозначается линией-выноской, заканчивающейся односторонней стрелкой.

При наличии на чертеже швов, выполненных по одному и тому же стандарту, обозначение стандарта указывают в технических требованиях чертежа (запись по типу: «Сварные швы ... по ...») или таблице.

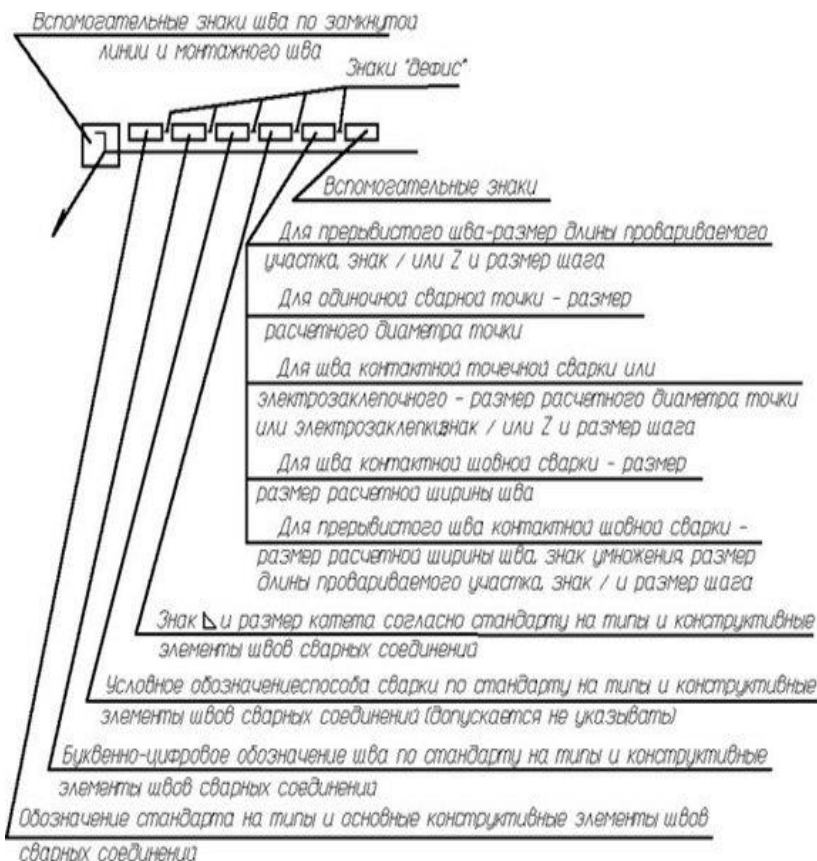

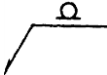
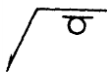




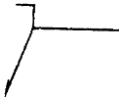

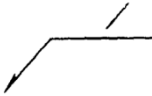


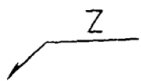
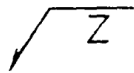

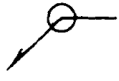

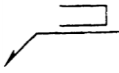
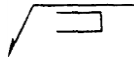


Рис. 4.24. Структура обозначения сварного шва

Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов приведены в табл. 4.2. В условном обозначении шва вспомогательные знаки выполняют сплошными тонкими линиями. Вспомогательные знаки должны быть одинаковой высоты с цифрами, входящими в обозначение шва.

Таблица 4.2

Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов

Вспомогательный знак	Значение вспомогательного знака	Расположение вспомогательного знака относительно полки линии-выноски, проведенной от изображения шва	
		с лицевой стороны	с оборотной стороны
	Усиление шва снять		
	Наплывы и неровности обработать с плавным переходом к основному металлу		
	Шов выполнить при монтаже изделия, т.е. при установке его по монтажному чертежу на месте применения		
	Шов прерывистый или точечный с цепным расположением. Угол наклона линии ~60°		
	Шов прерывистый или точечный с шахматным расположением		
	Шов по замкнутой линии. Диаметр знака – 3...5 мм.		
	Шов по незамкнутой линии. Знак применяют, если расположение шва ясно из чертежа		

Условное обозначение шва наносят на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с лицевой стороны

(рис. 4.25, а) и под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва с оборотной стороны (рис. 4.25, б).

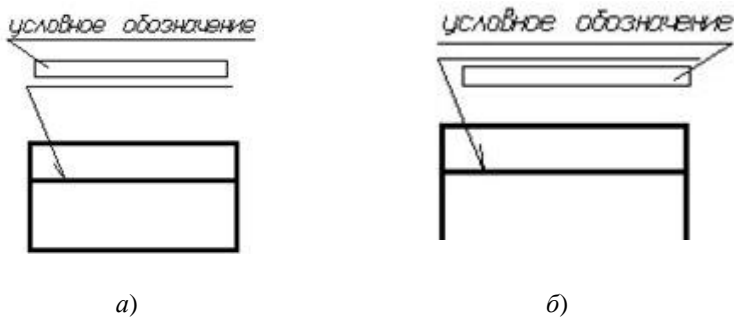


Рис. 4.25. Условное обозначение шва

Обозначение шероховатости механически обработанной поверхности шва наносят на полке или под полкой линии-выноски после условного обозначения, или указывают в таблице швов, или приводят в технических требованиях чертежа, например: «Параметр шероховатости поверхности сварных швов ...» (рис. 4.26).



Рис. 4.26 Обозначение шероховатости механически обработанной поверхности шва



Рис. 4.27. Обозначение одинаковых сварных швов на чертеже

При наличии на чертеже одинаковых швов обозначение наносится у одного из изображений, от изображений остальных одинаковых швов проводят линии-выноски с полками. Всем одинаковым швам присваивают одинаковый номер, который наносят на линии-выноске с указанием количества швов, имеющей полку с нанесенным обозначением шва, с указанием количества швов и на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва, не имеющего обозначения (рис. 4.27).

4.7.2. Упрощенное обозначение швов сварных соединений

Допускается не присваивать порядковый номер одинаковым швам, если все швы на чертеже одинаковые и изображены с одной стороны (лицевой или обратной). При этом швы, не имеющие обозначения, отмечают линиями-выносками без полок (рис. 4.28).



Рис. 4.28. Обозначение швов линиями-выносками без полок

На чертеже симметричного изделия, при наличии на изображении оси симметрии, допускается отмечать линиями-выносками и изображать швы только на одной из симметричных частей изображения изделия.

На чертеже изделия, в котором имеются одинаковые составные части, привариваемые одинаковыми швами, эти швы допускается отмечать линиями-выносками и обозначать только у одного из изображений одинаковых частей (предпочти-

тельно у изображения, от которого приведена линия-выноска с номером позиции)

Допускается не отмечать на чертеже швы линиями-выносками, а приводить указания о сварке записью в технических требованиях чертежа, если эта запись однозначно определяет места сварки, способы сварки, типы швов сварных соединений и размеры их конструктивных элементов в поперечном сечении и расположение швов.

Одинаковые требования ко всем швам или группе швов, приводят один раз – в технических требованиях или таблице швов.

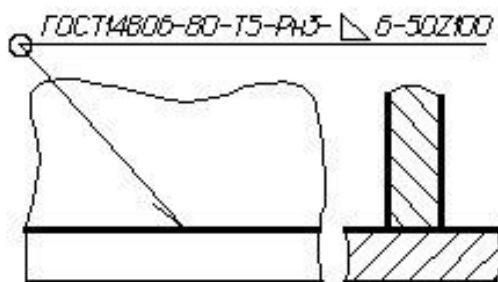


Рис. 4.29. Пример условного обозначения шва

На рис. 4.29 представлен пример условного обозначения шва таврового соединения без скоса кромок, двустороннего прерывистого с шахматным расположением, выполняемого дуговой ручной сваркой в защитных газах неплавящимся металлическим электродом по замкнутой линии. Катет шва 6 мм. Длина провариваемого участка 50 мм. Шаг 100 мм.

4.8. Клеевое соединение деталей

Клеевое соединение деталей – это неразъёмное соединение деталей машин, строительных конструкций, мебели, изделий лёгкой промышленности и др., осуществляемое с помощью клея.

Клеевое соединение позволяет скреплять различные, в том числе и разнородные материалы, обеспечивая равномерное распределение напряжений.

Клеевое соединение используют при изготовлении изделий из стали, алюминия, латуни, текстолита, гетинакса, стекла, фанеры, древесины, ткани, пластмассы, резины и других материалов, которые можно соединять в различных сочетаниях. При монтаже оборудования и строительстве сооружений клеевые соединения могут заменять сварку, клёпку и др.

Для клеевых соединений применяют фенолоформальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические и другие клеи. Толщина клеевой прослойки обычно 0,01–0,1 мм. Чаще всего с помощью клея выполняют соединения, работающие на сдвиг или равномерный отрыв. Такие соединения для стальных изделий обеспечивают предел прочности на сдвиг 20–35 МН/м² (200–350 кг/см²), а в ряде случаев значительно выше. Прочность клеёного шва пластмасс обычно превышает прочность самого материала.

Недостатками клеевых соединений являются их меньшая долговечность, например, по сравнению со сварными и заклёпочными соединениями (особенно при резких колебаниях температуры), и низкая прочность на односторонний неравномерный отрыв. В этих случаях хорошие результаты даёт применение комбинированных соединений – клеезаклёпочных и клеесварных.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ СХЕМ

ГОСТ 2.701 «СХЕМЫ. Виды и типы. Общие требования к выполнению» распространяется на схемы, устанавливает виды, типы схем и общие требования к их выполнению. Наименование и код схем определяют их видом и типом.

Код схемы должен состоять из буквенной части, определяющей вид схемы, и цифровой части, определяющей тип схемы (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Виды и типы схем

Виды схем обозначают буквами:		Типы схем обозначают цифрами:	
электрические	Э	структурные	1
гидравлические	Г	функциональные	2
пневматические	П	принципиальные (полные)	3
газовые (кроме пневматических)	Х	соединений (монтажные)	4
кинематические	К	подключения	5
вакуумные	В	общие	6
оптические	Л	расположения	7
энергетические	Р	объединенные	0
деления	Е		
комбинированные	С		

Например, схема электрическая принципиальная – ЭЗ; схема гидравлическая соединений – Г4; схема деления структурная – Е1; схема электрогидравлическая принципиальная – СЗ; схема электрическая соединений и подключения – ЭО; схема гидравлическая структурная, принципиальная и соединений – ГО.

Структурные схемы определяют основные функциональные части изделия или процесса, их назначение и взаимосвязи. Этот тип схем применяется наиболее часто, он объединяет схемы, отражающие состав изделий; блок-схемы, опреде-

ляющие алгоритмы обработки информации; организационно-управленческие схемы и т. д.

Функциональные схемы содержат информацию о процессах, протекающих в объектах. Такие схемы позволяют анализировать возможности вновь разрабатываемых объектов, обосновывать проведение отладки и ремонта.

Принципиальные схемы определяют полный состав элементов объекта и связей между ними, служат основанием для разработки комплекта конструкторской документации на объект.

Схемы соединений отображают только связи между частями объекта, осуществляемые с помощью связующих элементов, с указанием их геометрического положения относительно частей объекта.

Схемы подключений показывают внешние подключения объектов.

Схемы расположения отображают геометрическое расположение элементов объектов относительно друг друга.

Общие схемы составляются с целью наглядного представления информации о составе очень сложных объектов и видах связи между их частями.

5.1. Перечень элементов схемы

Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа или на первом листе схемы, как правило, над основной надписью. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.

Перечень элементов оформляют в виде таблицы, заполняемой сверху вниз (рис. 5.1).

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание

Рис. 5.1. Перечень элементов

- В графах таблицы указывают следующие данные:
- в графе «Поз.обозначение» – позиционные обозначения элементов, устройств и функциональных групп;
 - в графе «Наименование»:
 - для элемента (устройства) – наименование в соответствии с документом, на основании которого этот элемент (устройство) применен, и обозначение этого документа (основной конструкторский документ, межгосударственный стандарт, стандарт Российской Федерации, стандарт организации, технические условия);
 - для функциональной группы – наименование;
 - в графе «Примечание» – рекомендуется указывать технические данные элемента (устройства), не содержащиеся в его наименовании.

5.2. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем

Правила выполнения схем гидравлических и пневматических регламентируется ГОСТом 2.704-76.

Гидравлические и пневматические схемы в зависимости от их основного назначения разделяются на следующие типы:

- структурные,
- принципиальные,
- соединения.

5.2.1. Правила выполнения структурных схем

Структурная схема должна содержать все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.

Функциональные части на схеме изображают сплошными основными линиями в виде прямоугольников или условных графических обозначений.

Схемы должны давать наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии.

На линиях взаимосвязей рекомендуется указывать направление потоков рабочей среды.

При изображении функциональных частей в виде прямоугольников наименования, типы, обозначения и функциональные зависимости рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников.

При большом количестве функциональных частей допускается взамен наименований, типов и обозначений проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо. В этом случае наименования, типы и обозначения указывают в таблице, помещаемой на поле схемы.

5.2.2. Правила выполнения принципиальных схем

На принципиальной схеме изображают все гидравлические и пневматические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных гидравлических (пневматических) процессов, и все гидравлические (пневматические) связи между ними.

Элементы и устройства на схеме изображают в виде условных графических обозначений.

Каждый элемент или устройство, входящие в изделие и изображенные на схеме, должны иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения.

Буквенное обозначение должно представлять собой сокращенное наименование элемента, составленное из его начальных или характерных букв; например: клапан – К, дрос-

сель – ДР. Буквенные обозначения и условные обозначения приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

ГОСТ 2.704. Основные буквенные обозначения
основных элементов гидро- и пневмосхем

Устройство	Обозначение
1	2
Гидроаккумулятор (пневмоаккумулятор)	АК
Аппарат теплообменный	АТ
Гидробак	Б
Вентиль	ВН
Пневмоглушитель	Г
Гидродвигатель (пневмодвигатель) поворотный	Д
Делитель потока	ДП
Гидродроссель (пневмодроссель)	ДР
Гидрозамок (пневмозамок)	ЗМ
Гидроклапан (пневмоклапан)	К
Гидроклапан (пневмоклапан) выдержки времени	КВ
Гидроклапан (пневмоклапан) давления	КД
Гидроклапан (пневмоклапан) обратный	КО
Гидроклапан (пневмоклапан) предохранительный	КП
Гидроклапан (пневмоклапан) редуционный	КР
Компрессор	КМ
Гидромотор (пневмомотор)	М
Манометр	МН
Гидродинамическая передача	МП
Маслораспылитель	МР
Масленка	МС
Гидродинамическая муфта	МФ
Насос	Н
Насос аксиально-поршневой	НА
Насос-мотор	НМ
Насос пластинчатый	НП
Насос радиально-поршневой	НР
Пневмогидропреобразователь	ПГ
Гидропреобразователь	ПР

Окончание табл. 5.2

1	2
Гидрораспределитель (пневмораспределитель)	Р
Реле давления	РД
Гидроаппарат (пневмоаппарат) золотниковый	РЗ
Гидроаппарат (пневмоаппарат) клапанный	РК
Регулятор потока	РП
Ресивер	РС
Сумматор потока	СП
Термометр	Т
Гидроусилитель	УС
Фильтр	Ф
Гидроцилиндр (пневмоцилиндр)	Ц

Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единиц, в пределах группы элементов (устройств), которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например, *P1, P2, P3* и т.д., *K1, K2, K3* и т.д.

Элементом, не входящим в устройства, позиционные обозначения присваивают после элементов, входящих в устройства.

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условными графическими обозначениями элементов и (или) устройств с правой стороны или над ними.

Допускается в отдельных случаях, установленных в государственных или отраслевых стандартах, все сведения об элементах помещать около условных графических обозначений.

Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа.

Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм (рис. 5.2).

15	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание	8 min
20	110	10			185

Рис. 5.2. Перечень элементов на первом листе схемы

В графах перечня указывают следующие данные:

- в графе «Поз.обозначение» – позиционное обозначение элемента, устройства или обозначение функциональной группы;
- в графе «Наименование» – наименование элемента (устройства) в соответствии с документом, на основании которого этот элемент (устройство) применен, и обозначение этого документа (основной конструкторский документ, государственный стандарт, отраслевой стандарт, технические условия и т.д.).

При необходимости указания технических данных элемента, не содержащихся в его наименовании, эти данные рекомендуется указывать в графе «Примечание».

При разбивке поля схемы на зоны перечень элементов дополняют графой «Зона», указывая в ней обозначение зоны, в которой расположен данный элемент (устройство).

Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений.

В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров.

Элементы одного типа с одинаковыми гидравлическими (пневматическими) параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в перечень в одну строку. В этом случае в графу

«Поз.обозначение» вписывают только позиционные обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, например: *K7; K8; P7 ... P12*, а в графу «Кол.» – общее количество таких элементов.

Если в изделии имеются элементы, не входящие в устройства (функциональные группы), то при заполнении перечня в начале записывают эти элементы без заголовка.

На схеме около условных графических обозначений элементов, требующих пояснения в условиях эксплуатации, помещают соответствующие надписи, знаки или графические обозначения.

Надписи, знаки или графические обозначения, предназначенные для нанесения на изделие, на схеме заключают в кавычки.

На схеме допускается указывать параметры потоков в линиях связи (давление, подачу, расход и т.п.), а также параметры, подлежащие измерению на контрольных отводах.

5.2.3. Правила выполнения схем соединений

На схеме соединений изображают все гидравлические и пневматические элементы и устройства, входящие в состав изделия, а также трубопроводы и элементы соединений трубопроводов.

Элементы и устройства допускается изображать в виде прямоугольников.

Трубопроводы изображают сплошными основными линиями.

Расположение графических обозначений элементов и устройств на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в изделии.


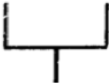

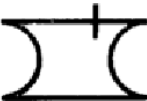
На схеме около графических обозначений элементов и устройств указывают позиционные обозначения, присвоенные им на принципиальной схеме.

Около или внутри графического обозначения устройства и около графического обозначения элемента допускается указывать его наименование и тип и (или) обозначение документа, на основании которого устройство применено, номинальные значения основных параметров (давление, подача, расход и т.д.).







Условные обозначения элементов гидросхем должны соответствовать ГОСТам действующим на территории РФ (табл. 5.3).

Таблица 5.3

Некоторые условные обозначения элементов гидросхемы
согласно ГОСТ

Номер п/п	Наименование	Обозначение
1	2	3
ГОСТ 2.780-68 Элементы гидравлических и пневматических сетей		
1	Гидробак открытый под атмосферным давлением	
2	Гидробак открытый под атмосферным давлением со сливом из бака	
3	Гидробак закрытый с давлением выше атмосферного	
4	Гидробак закрытый с давлением ниже атмосферного	

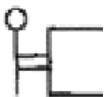


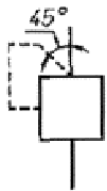
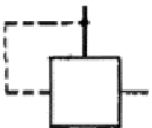
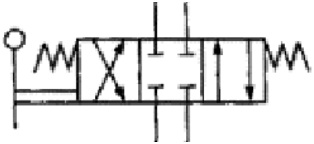
Продолжение табл. 5.3

1	2	3
5	Аккумулятор гидравлический или пневматический (ресивер) общее обозначение	
6	Аккумулятор гидравлический (без указания принципа действия)	
7	Аккумулятор гидравлический грузовой	
8	Аккумулятор пневмогидравлический	
ГОСТ 2.781-96 Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные		
9	Базовое обозначение: квадрат (предпочтительно) и прямоугольник	
10	Обозначения гидро- и пневмоаппаратов составляют из одного или двух и более квадратов (прямоугольников), примыкающих друг к другу, один квадрат (прямоугольник) соответствует одной дискретной позиции	

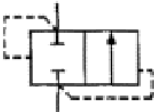

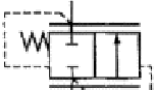

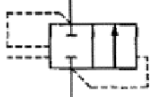
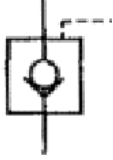
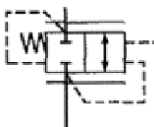

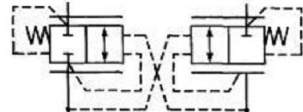

Продолжение табл. 5.3

1	2	3
11	Линии потока изображают линиями со стрелками, показывающими направления потоков рабочей среды в каждой позиции	
12	Места соединений выделяют точками	
13	Закрытый ход в позиции распределителя	
14	Линии потока с дросселированием	
15	Линейное электрическое устройство с одной обмоткой, одностороннего действия	
16	Линейное электрическое устройство с двумя противодействующими обмотками в одном узле, двухстороннего действия	
17	Пилотное управление (непрямое управление) с применением давления газа в одноступенчатом пилоте (с внутренним подводом потока, без указания первичного управления)	
18	Пилотное управление (непрямое управление) с применением давления жидкости в одноступенчатом пилоте (с внутренним подводом потока, без указания первичного управления)	

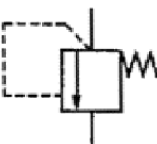
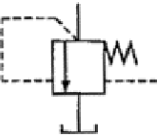
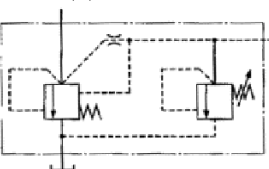
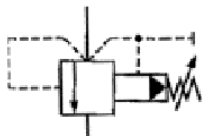
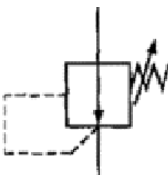
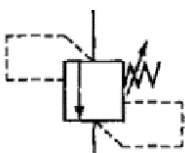
Продолжение табл. 5.3

1	2	3
19	Ручное управление	
20	Прямое управление воздействием на торцовую поверхность (может быть осуществлено подводом или сбросом давления)	
21	Прямое управление воздействием на торцовые поверхности разной площади (если необходимо, соотношение площадей может быть указано в соответствующих прямоугольниках)	
22	Прямое управление внутренней линией управления (канал управления находится внутри аппарата)	
23	Прямое управление наружная линия управления (канал управления находится снаружи аппарата)	
24	Применение обозначений механизмов управления в полных обозначениях аппаратов обозначения механизмов управления для средней позиции трехпозиционных аппаратов могут быть изображены с внешней стороны крайних квадратов (прямоугольников), если это не нарушит понимания обозначения	


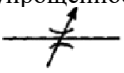

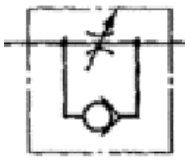
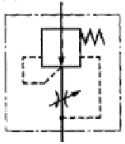
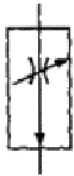
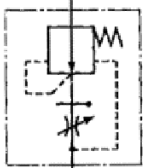
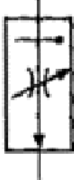
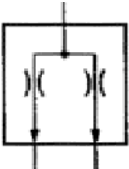
Продолжение табл. 5.3

1	2	3	
25	Клапан обратный без пружины; открыт, если давление на входе выше давления на выходе	<p>детальное</p> 	<p>упрощенное</p> 
26	Клапан обратный с пружиной; открыт, если давление на входе выше давления на выходе плюс давление пружины	<p>детальное</p> 	<p>упрощенное</p> 
27	Клапан обратный с поджимом рабочей средой, управление рабочей средой позволяет закрывать клапан без возвратной пружины	<p>детальное</p> 	<p>упрощенное</p> 
28	Гидрозамок односторонний	<p>детальное</p> 	<p>упрощенное</p> 
29	Гидрозамок двухсторонний	<p>Детальное</p> 	<p>Упрощенное</p> 

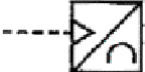
Продолжение табл. 5.3

1	2	3
30	Клапан напорный (предохранительный или переливной) прямого действия	
31	Клапан напорный (предохранительный или переливной) прямого действия с дистанционным управлением гидравлический	
32	Клапан напорный (предохранительный или переливной) прямого действия непрямого действия – с обеспечением дистанционного управления	<p>Детальное</p> 
		<p>Упрощенное</p> 
33	Клапан редукционный: одноступенчатый, нагруженный пружиной	
34	Клапан разности давлений	








Продолжение табл. 5.3

1	2	3	
35	Дроссель регулируемый без указания метода регулирования или положения запорно-регулирующего элемента, обычно без полностью закрытой позиции	<p>детальное</p> 	<p>упрощенное</p> 
36	Вентиль без указания метода регулирования или положения запорно-регулирующего элемента, но обычно с одной, полностью закрытой позицией		
37	Дроссель с обратным клапаном с переменным дросселированием, со свободным проходом потока в одном направлении, но дросселированием потока в другом направлении		
38	Регулятор расхода двухлинейный с изменяемым расходом на выходе	<p>детальное</p> 	<p>упрощенное</p> 
39	Регулятор расхода двухлинейный, с изменяемым расходом на выходе и со стабилизацией по температуре	<p>детальное</p> 	<p>упрощенное</p> 
40	Делитель потока. Поток делится на два потока, расходы которых находятся в установленном соотношении, стрелки обозначают стабилизацию расходов по давлению		

Продолжение табл. 5.3

1	2	3
41	Сумматор потока. Поток объединяется из двух потоков, расходы которых находятся в установленном соотношении	
42	Указатель давления	
43	Манометр	
44	Переключатель манометра	
45	Реле давления	
46	Выключатель конечный	
47	Аналоговый преобразователь	
48	Термометр	

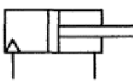

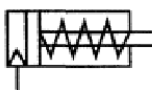
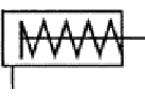

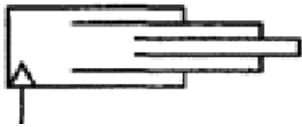
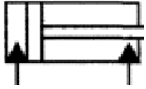
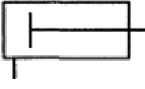
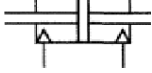
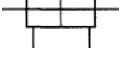
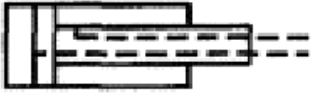

Продолжение табл. 5.3

1	2	3
ГОСТ 2.782-96 Машины гидравлические и пневматические		
49	Насос нерегулируемый с нереверсивным потоком	
50	Насос нерегулируемый с реверсивными потоками	
51	Насос регулируемый с нереверсивным потоком	
52	Насос регулируемый с реверсивным потоком	
53	Насос-дозатор	
54	Гидромотор нерегулируемый с нереверсивным потоком	
55	Гидромотор нерегулируемый с реверсивным потоком	

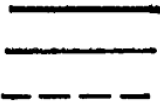





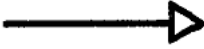
Продолжение табл. 5.3

1	2	3
56	Гидромотор регулируемый с нереверсивным потоком, с неопределенным механизмом управления, наружным дренажом, одним направлением вращения и двумя концами вала	
57	Поворотный гидродвигатель	
58	Компрессор	
59	Пневмомотор нерегулируемый с нереверсивным потоком	
60	Пневмомотор нерегулируемый с реверсивным потоком	
61	Пневмомотор регулируемый с нереверсивным потоком	
62	Пневмомотор регулируемый с реверсивным потоком	

Продолжение табл. 5.3

1	2	3	
63	Цилиндр одностороннего действия поршневой без указания способа возврата штока, пневматический	<p>детальное</p> 	<p>упрощенное</p> 
64	Цилиндр одностороннего действия поршневой с возвратом штока пружиной, пневматический	<p>детальное</p> 	<p>упрощенное</p> 
65	Цилиндр одностороннего действия плунжерный		
66	Цилиндр одностороннего действия телескопический		
67	Цилиндр двухстороннего действия с односторонним штоком, гидравлический	<p>детальное</p> 	<p>упрощенное</p> 
68	Цилиндр двухстороннего действия с двухсторонним штоком, пневматический	<p>детальное</p> 	<p>упрощенное</p> 
69	Цилиндр двухстороннего действия с подводом рабочей среды через шток с односторонним штоком		
70	Цилиндр двухстороннего действия с подводом рабочей среды через шток с двухсторонним штоком		

Окончание табл. 5.3

1	2	3
ГОСТ 2.784-70 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов (в соответствии п.4 для принципиальных гидравлических и пневматических схем)		
71	Обозначение элементов линий связей в принципиальных схемах гидравлических и пневматических приводов: 1) всасывание, напор, слив; 2) управление; 3) дренажные (отвод утечек)	
72	Соединение линий	
73	Перекрещивание линий без соединения	
74	Подвод жидкости под давле- нием (без указания источника питания)	
75	Слив жидкости из системы	
76	Подвод воздуха (газа) под давлением (без указания источника питания)	
77	Выпуск воздуха (газа) в атмосферу	

Библиографический список

1. Абрамов Е.М. Элементы гидропривода: справ. пособие / Е.М. Абрамов, К.А. Колесниченко, В.Т. Маслов. – Киев: Техника, 1977. – 320 с.
2. Автоматизированное проектирование машиностроительного гидропривода / И.И. Бажин, Ю.Г. Беренгард, М.М. Гайцгори и др.; под общ. ред. С.А. Ермакова. – М.: Машиностроение, 1988. – 312 с.
3. Бим-Бад Б.М. Атлас конструкций гидромашин и гидропередач: учеб. пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов / Б.М. Бим-Бад, М.Г. Кабаков, В.Н. Прокофьев, С.Л. Стесин. – М.: Машиностроение, 1990. – 135с.
4. Гойдо М.Е. Проектирование объемных гидроприводов. Библиотека конструктора / М.Е. Гойдо. – М.: Машиностроение, 2009. – 305с.
5. ГОСТ 17752-81. Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения. – 1981. – Взамен ГОСТ 17752-77. Введ. 01.01.1982. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 73с.: – (Единая система конструкторской документации). УДК 001.4:62-82 / 006.354 Группа Т52.
6. ГОСТ 2.701-84. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. – Переизд. Окт. 1986. – Взамен ГОСТ 2.701-76. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 17 с.:– (Единая система конструкторской документации). УДК 62: 002: 006.354 Группа Т52.
7. ГОСТ 2.704-76. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем. – Переизд. окт. 1986. – Взамен ГОСТ 2.704-68 Введ. 01.01.78. – М.: Изд-во стандартов 1987. – 9 с.: - (Единая система конструкторской документации). УДК 744: 002: 006.354 Группа Т52.
8. ГОСТ 2.780-96. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические. – 1997. – Взамен ГОСТ 2.780-68 Введ. 01.01.98. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – Межгосударственный стандарт.

9. ГОСТ 2.781-96. Обозначения условные графические. Аппараты гидравлические и пневматические, устройства управления и приборы контрольно-измерительные. – 1997. – Взамен ГОСТ 2.781-68 Введ. 01.01.98. – М.: Изд-во.стандартов, 1997. – Межгосударственный стандарт.

10. ГОСТ 2.782-96. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические. – 1997. – Взамен ГОСТ 2.782-68 Введ. 01.01.98. – М.: Изд. стандартов, 1987. – Межгосударственный стандарт.

11. Иванов Г.М. Проектирование гидравлических систем машин / Г.М. Иванов, С.А. Ермаков, Б.Л. Коробочкин, Р.М. Пасынков. – М.: Машиностроение, 1992. – 224 с.

12. Курсовое и дипломное проектирование гидрофицированной техники : учеб. пособие / В. С. Сидоренко и др. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2014. – 120 с.

13. Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов: учеб. для студентов вузов по спец. «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика». – М.: Машиностроение, 1991. – 384 с.

14. Промышленные роботы в машиностроении: атлас схем и чертежей / под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Машиностроение, 1987. – 140 с.

15. Свешников В.К. Гидрооборудование: Междунар. справ. Кн. 1. Насосы и гидродвигатели: Номенклатура, параметры, размеры, взаимозаменяемость. – М.: ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», 2001. – 360 с.: ил.

16. Свешников В.К. Гидрооборудование: Междунар. справ. Кн. 2. Гидроаппаратура: Номенклатура, параметры, размеры, взаимозаменяемость. – М.: ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», 2002. – 508 с.: ил.

17. Свешников В.К. Гидрооборудование: Междунар. справ. Кн. 3. Вспомогательные элементы гидропривода: Номенклатура, параметры, размеры, взаимозаменяемость. – М.: «ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», 2003. – 445 с.: ил.

18. Сидоренко В.С. Изучение и разработка схемотехнических решений промышленного гидропривода: учеб.пособие

/ В.С. Сидоренко. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2012. – 94 с.

19. Сидоренко В.С. Элементы и системы гидрофицированного технологического оборудования: учеб. пособие / В.С. Сидоренко, М.С. Полешкин, В.И. Грищенко. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2012. – 172с.

20. Сидоренко В.С. Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, конструкция, использование. Привод сельскохозяйственных машин / В.С. Сидоренко, В.И. Антоненко, Р.А. Фридрих и др.; под общ. ред. Э.И. Липковича. – Т. 7. – Ч. 2. –Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. – 696 с.

21. Наземцев А.С. Гидравлические и пневматические системы. Ч. 1. Пневматические приводы и средства автоматизации: учеб. пособие / А.С. Наземцев. – М.: Форум, 2004. – 240 с.

22. Наземцев А.С. Гидравлические и пневматические системы. Ч. 2. Гидравлические приводы и системы. Основы: учеб. пособие / А.С. Наземцев, Д.Е. Рыбальченко. – М.: ФОРУМ, 2007. – 304 с.

23. Гидропривод. Основы и компоненты. – 2-е изд. на русском языке, перераб. и доп. Эрбах / Х. Экснер, Р. Фрейнтаг, Х. Гайс и др. – Изд. Бош Рексрот АГ Сервис Автоматизация Дидактика, 2003. – С. 323.

24. SimHydraulics® User's Guide © COPYRIGHT 2006–2013 by The MathWorks, Inc., 2013. – 727 p.

25. Килина М.С. Основы систем автоматизированного проектирования: учеб. пособие / М.С. Килина. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2018. – 80с.

26. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т. / В. И. Анурьев. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2001. – Т. 1. – 2001. – 920 с.

27. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т./ В. И. Анурьев. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2001. – Т. 2. – 2001. – 900 с.

28. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т. / В. И. Анурьев. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2001. – Т. 3. – 2001. – 905 с.

Оглавление

1. ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЕСКД).....	3
1.1. Основные форматы и штампы.....	5
1.2. Масштабы.....	5
1.3. Типы линий.....	6
1.4. Основные надписи.....	9
1.5. Обозначения графических материалов и правил их обозначения на чертежах.....	12
1.6. Нанесение размеров.....	17
1.7. Нанесение предельных отклонений размеров....	33
1.8. Шероховатость поверхностей.....	39
2. ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ.....	40
2.1. Виды основные.....	40
2.2. Разрезы.....	44
2.3. Сечения.....	50
2.4. Эскизы деталей.....	52
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ.....	55
3.1. Чертеж детали.....	56
3.2. Чертеж общего вида.....	60
3.3. Сборочный чертеж.....	66
3.4. Монтажный чертеж.....	68
3.5. Габаритный чертеж.....	69
3.6. Спецификация.....	70
4. ВИДЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ПРАВИЛА ИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ.....	73
4.1. Резьбовые соединения.....	74
4.1.1. Основные параметры резьбы.....	74
4.1.2. Классификация резьб.....	77
4.1.3. Эксплуатационное назначение резьбы.....	82
4.1.4. Изображение резьбы.....	83

4.2. Крепежные детали.....	84
4.3. Клиновое соединение деталей.....	86
4.4. Шпоночное соединение деталей.....	87
4.5. Зубчатые, шлицевые соединения деталей.....	87
4.6. Сварные соединения деталей.....	88
4.7. Условное изображение швов сварных соединений.....	91
4.7.1. Условное обозначение швов сварных соединений.....	92
4.7.2. Упрощенное обозначение швов сварных соединений.....	96
4.8. Клеевое соединение деталей.....	98
5. ВЫПОЛНЕНИЕ СХЕМ.....	99
5.1. Перечень элементов схемы.....	100
5.2. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем.....	101
5.2.1. Правила выполнения структурных схем...	101
5.2.2. Правила выполнения принципиальных схем.....	102
5.2.3. Правила выполнения схем соединений.....	106
Библиографический список.....	119

Учебное издание

Килина Мария Степановна
Грищенко Вячеслав Игоревич
Дымочкин Денис Дмитриевич
Полешкин Максим Сергеевич

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕСКД В МАШИНОСТРОЕНИИ

Редактор Е.В. Хейгетян
Компьютерная обработка: Е.В. Хейгетян

В печать 16.11.2018.

Формат 60х84/16. Объем 7,75 усл. п. л.

Тираж 100. Заказ № 1248. Цена свободная

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:
344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.